

前 言

根据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》等有关法律、法规、规程及标准的要求，为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，提高企业的安全生产管理水平，保障矿山生产安全运行。盐池县和顺矿业有限责任公司委托宁夏安普安全技术咨询有限公司，对其所属惠安堡镇黄城石梁建筑石料用灰岩一矿进行安全现状评价。

接受委托后，我公司根据委托书中确定的评价对象和评价范围，遵循国家和自治区有关法律、法规和政策要求，按照科学、客观、公正的原则开展工作；依照评价程序，成立评价组，评价组于 2021 年 6 月对该公司的安全管理现状及相关技术资料进行了全面的现场勘查和资料查阅，多次前往该公司矿山作业现场，采用实地勘察和问询相结合的方式，检查了矿山的作业现场及安全生产条件，采集了作业现场照片，收集评价所需的相关信息资料。

安全评价以国家有关的方针、政策和法律、法规、规程、标准为依据，遵照《安全评价通则》以及《安全生产法》的要求，坚持科学性、公正性、合法性和针对性的原则，科学、合理、公正的对评价对象安全生产现状进行评价，并作出评价结论。

评价过程中得到了该公司主要负责人及相关人员的大力支持与配合，在此表示衷心的感谢！

目 录

第一章 概 述.....	1
1.1 安全现状评价的目的.....	1
1.2 安全现状评价对象、范围.....	1
1.3 安全现状评价工作程序.....	1
1.4 评价依据.....	1
1.4.1 法律、法规.....	3
1.4.2 部门规章.....	4
1.4.3 国家标准、行业标准.....	6
1.4.4 规范性文件.....	7
1.4.5 其他相关资料.....	8
第二章 评价对象基本情况.....	9
2.1 企业及矿山简介.....	9
2.1.1 企业基本情况.....	9
2.1.2 矿山基本情况.....	9
2.2 矿山地理位置、交通.....	10
2.3 矿区自然地理、气候条件.....	11
2.4 矿山开采条件.....	12
2.4.1 水文地质条件.....	12
2.4.2 工程地质条件.....	12
2.4.3 环境地质条件.....	12
2.5 矿山设备、设施.....	13
2.6 矿山主要生产系统.....	13
2.6.1 原料加工.....	13
2.6.2 矿山运输.....	14
2.6.3 矿山排土.....	14
2.6.4 矿山辅助生产系统.....	14
2.6.5 外包施工单位管理.....	14
2.9 矿山安全管理.....	15
2.9.1 安全管理体系文件.....	15
2.9.2 安全生产管理组织机构.....	17
2.9.3 安全管理现状.....	18
2.10 职业卫生管理及劳动保护.....	18
2.11 矿山周边环境、总平面布置及开采现状.....	19
2.11.1 周边环境及总平面布置.....	19
2.11.2 开采现状.....	20
2.12 生产规模、工作制度及劳动定员.....	21

此件按照正题名使用，挪作他用一律无效。

2.12.1 生产规模.....	21
2.12.2 工作制度.....	21
2.12.3 劳动定员.....	22
第三章 主要危险、有害因素识别与分析.....	23
3.1 主要危险、有害因素的识别与分析.....	23
3.2 主要事故类型.....	24
3.3 危险、有害因素辨识与分析.....	24
3.3.1 坍塌危险因素辨识分析.....	24
3.3.2 高处坠落危险因素辨识分析.....	24
3.3.3 物体打击危险因素辨识分析.....	25
3.3.4 车辆伤害危险因素辨识分析.....	25
3.3.5 机械伤害危险因素辨识分析.....	26
3.3.6 触电危险因素辨识分析.....	27
3.3.7 火灾危险因素辨识分析.....	28
3.3.8 容器爆炸危险因素辨识分析.....	28
3.3.9 火药爆炸危险因素辨识分析.....	28
3.3.10 放炮（爆破伤害）危险因素辨识分析.....	28
3.3.11 其他伤害危险因素辨识分析.....	29
3.3.12 职业病危害因素辨识与分析.....	30
3.4 重大危险源.....	30
3.4.1 重大危险源定义.....	30
3.4.2 重大危险源的辨识.....	30
3.4.3 重大危险源辨识.....	31
第四章 评价单元划分与评价方法选择.....	32
4.1 评价单元划分.....	32
4.2 评价方法的选用.....	32
4.3 评价方法简介.....	32
4.3.1 安全检查表法（SCL）.....	32
4.3.2 预先危险性分析法（PHA）.....	33
4.3.3 事故树分析法（FTA）.....	34
第五章 定性定量评价.....	36
5.1 安全生产管理单元.....	36
5.1.1 人员培训持证情况.....	36
5.1.2 安全生产管理情况.....	36
5.2 采剥作业单元.....	40
5.3 外包工程管理单元.....	43
5.4 矿山（厂内）运输单元.....	47
5.5 其他危害防治单元.....	49

5.6 职业卫生单元.....	50
5.7 应急管理单元.....	52
5.7.1 应急预案.....	52
5.7.2 应急救援组织.....	52
5.7.3 应急物资.....	53
5.7.4 应急预案的管理.....	53
5.8 主要危险、有害因素预先危险分析.....	53
5.9 高处坠落事故树分析.....	53
5.10 落石伤人事故树分析.....	60
5.11 触电伤害事故树分析.....	61
5.12 机械伤害事故树分析.....	62
第六章 安全对策措施及建议.....	65
6.1 安全对策措施.....	65
6.2 本次评价建议补充的安全对策措施与建议.....	65
6.2.1 安全管理.....	65
6.2.2 应急管理.....	68
6.2.3 采剥作业.....	69
6.2.4 外包工程管理.....	69
6.2.5 运输作业.....	70
6.2.6 防治水防灭火.....	71
6.2.7 职业卫生.....	71
6.3 安全标准化建设.....	75
6.4 绿色矿山建设.....	75
6.5 安全专项整治三年行动建设.....	76
6.6 本次评价应重点的安全对策措施建议.....	76
第七章 露天矿山典型事故案例.....	78
7.1 事故案例及分析.....	78
7.1.1 爆破事故.....	78
7.1.2 车辆运输事故.....	79
7.2 防范事故建议.....	79
7.3 事故统计与分析.....	80
第八章 评价结论.....	82
8.1 安全状况评述.....	82
8.1.1 矿山安全状况检查结果汇总.....	82
8.1.2 开采作业现状.....	82
8.2 应重点防范的事故类型.....	83
8.3 安全现状评价结论.....	83

现场照片.....	84
现场照片.....	85
现场照片.....	86
现场照片.....	87
附件.....	88

此件按照应急管理部1号令要求、仅供使用、
于网上公开使用、挪作他用一律无效。

第一章 概 述

1.1 安全现状评价的目的

安全评价是落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针的重要措施，是安全生产监督管理的重要手段。通过安全评价查找、分析安全管理、作业过程及辅助系统、作业场所中存在的主要危险、有害因素及可能导致危险、有害后果，提出合理可行的安全对策措施，指导企业预防和控制事故的发生，降低企业的安全风险，保障人员安全。

安全评价工作是以国家有关的方针、政策和法律、法规、标准为依据，科学合理的对生产系统存在的危险、有害因素进行识别和分析，对主要危险、有害因素和重要单元有针对性的做重点评价，通过安全评价工作，为企业实现安全管理、科学管理提出有效的对策措施，指导企业实现安全技术、安全管理的标准化。同时为企业延续安全生产许可证提供基础资料。

1.2 安全现状评价对象、范围

评价对象：盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿。

评价范围：根据许总合同及委托书的约定，本次评价范围包括：盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿（采矿许可证号：C64032301007130145D6）采矿许可证给出的采区范围内涉及的采矿生产（穿爆、采装、运输、设备、设施管理及矿山生产过程中的安全管理等。

1.3 安全现状评价工作程序

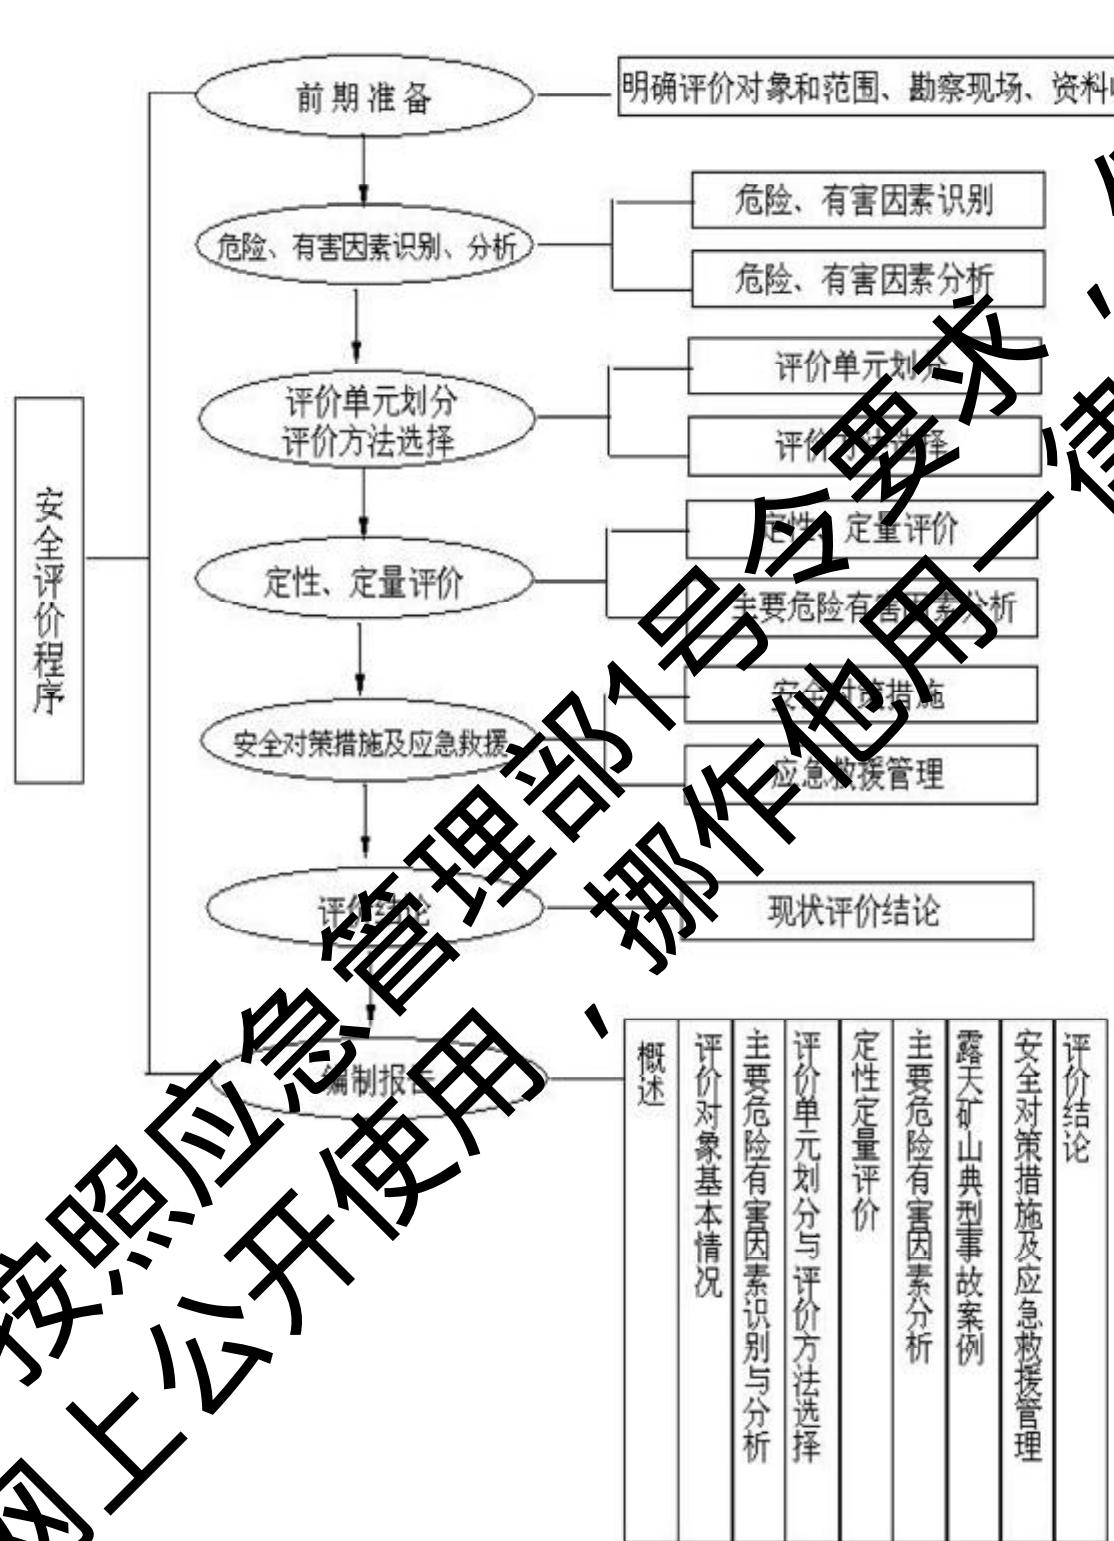


图 1-1 安全现状评价工作程序图

1.4 评价依据

1.4.1 法律、法规

- 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第 13 号, 2014 年 8 月 31 日第二次修订, 2014 年 12 月 1 日起施行)
- 2、《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第 28 号, 2013 年 12 月 29 日修订, 2018 年 12 月 29 日起施行)
- 3、《中华人民共和国消防法》(国家主席令第 6 号, 2021 年 1 月 29 日修订, 2021 年 4 月 29 日起施行)
- 4、《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第 24 号, 2018 年 12 月 29 日第四次修订, 2018 年 12 月 29 日起施行)
- 5、《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第 4 号, 2014 年 1 月 1 日起施行)
- 6、《中华人民共和国矿山安全法》(1992 年 11 月 7 日中华人民共和国主席令第 65 号公布, 根据 2009 年 8 月 27 日中华人民共和国主席令第 18 号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正)
- 7、《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令第 74 号, 1996 年 8 月 29 日起施行, 根据 2009 年 8 月 27 日中华人民共和国主席令第 18 号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正)
- 8、《中华人民共和国劳动合同法》(中华人民共和国主席令第 73 号, 2013 年 7 月 1 日起施行)
- 9、《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第 9 号, 2015 年 1 月 1 日起施行)

起施行)

10、《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第 393 号令, 2004 年 2 月 1 日起施行)

11、《突发公共卫生事件应急条例》(中华人民共和国国务院令第 376 号令, 2001 年 1 月 8 日起施行)

12、《中华人民共和国特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第 549 号, 2009 年 5 月 1 日起施行)

13、《中华人民共和国生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第 493 号, 2007 年 6 月 1 日起施行)

14、《中华人民共和国安全生产许可证条例》(中华人民共和国国务院令第 397 号, 2004 年 1 月 7 日起施行, 2013 国务院令 603 号修改, 2014 年国务院令 653 号修改)

15、《民用爆炸物品安全管理条例》(中华人民共和国国务院第 466 号令, 2006 年 9 月 1 日起施行)

16、《宁夏回族自治区安全生产条例》(宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会公告第 29 号, 2006 年 1 月 1 日起施行)

17、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》(中华人民共和国劳动部令第 4 号, 1996 年 10 月 30 日起施行)

1.4.2 部门规章

1、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第 20 号, 2009 年 6 月 8 日起施行, 2015 年 7 月 1 日国家安全生产监督管理总局令 78 号修正)

2、《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》(国家安

生产监督管理总局令第 78 号，2015 年 7 月 1 日起施行）

3、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第 80 号，2015 年 7 月 1 日起施行）

4、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 36 号（77 号令修订），2011 年 02 月 01 日起施行）

5、《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域的十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第 80 号，2015 年 7 月 1 日起施行）

6、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 80 号，2015 年 7 月 1 日起施行）

7、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家卫生健康委员会令第 5 号，2021 年 2 月 1 日起施行）

8、《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第 48 号，2012 年 6 月 1 日起施行）

9、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 49 号，2012 年 6 月 1 日起施行）

10、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部 2 号令，2019 年 9 月 1 日起施行）

11、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 16 号，2008 年 2 月 1 日起施行）

12、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第 77 号，2015 年 5 月 1 日起施行）

13、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令第 62 号，2013 年 10 月 1 日起施行，根据 2015 年 7 月 1 日国家安全生产监督管理总局令 78 号，《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正)

14、财政部、国家安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财金[2012]16 号)

15、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国消防法>办法》(宁夏回族自治区第十一届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2012 年 3 月 29 日起施行)

16、宁夏回族自治区实施《中华人民共和国矿山安全法》办法(1998 年 8 月 6 日宁夏回族自治区第八届人民代表大会常务委员会第二次会议通过，1998 年 10 月 1 日起施行)

17、《宁夏回族自治区企业安全生产费用提取和使用管理办法》(宁证办发[2010]107 号)

18、宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区安全生产风险管控与生产安全事故隐患排查治理办法》(宁政发[2018]27 号，2018 年 3 月 1 日)

1.4.3 国家标准、行业标准

1、《金属非金属矿山安全规程》…………… GB16423—2006

2、《爆破安全规程》…………… GB6722—2014

3、《安全评价通则》…………… AQ8001—2007

4、《生产过程危险和有害因素分类与代码》…………… GB/T13861—2009

5、《企业职工伤亡事故分类》…………… GB6441—1986

6、《工作场所有害因素职业接触限值》第 1 部分：化学有害因素…………… GBZ2.1—2019

7、《工作场所有害因素职业接触限值》第 2 部分：物理因素…………… GBZ2.2—2007

- 8、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T 8196-2018
- 9、《工业企业设计卫生标准》 GBZ1—2010
- 10、《矿山安全标志》 GB14161—2008
- 11、《安全标志使用导则》 GB2894—2008
- 12、《危险化学品重大危险源辨识》 GB18218-2018
- 13、《企业安全生产标准化基本规范》 GB/T 33000-2016
- 14、《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ188-2003
- 15、《用人单位职业病防护指南》 GBZ/T 225-2010
- 16、《生产过程安全卫生要求总则》 GB12801-2008
- 17、《生产安全事故应急演练指南》 AQ/T9007-2019
- 18、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2020

1.4.4 规范性文件

- 1、《自治区安监局关于印发危险化学品、冶金等工贸和露天矿山三个行业小微企业《安全生产基本条件》的通知》（宁安监规划[2014]51号）
- 2、《自治区人民政府关于印发《宁夏回族自治区生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知》（宁政发[2010]56号，2010年3月29日）
- 3、《自治区人民政府办公厅关于开展安全生产责任落实年活动的通知》（宁政办发[2015]31号）
- 4、《关于印发<全区作业场所职业危害申报工作方案>的通知》（宁安监法规发[2009]319号）
- 5、宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》

(宁政发[2012]165号, 2012年11月13日起施行)

6、自治区安委会办公室关于印发《宁夏回族自治区工矿企业安全生产事故隐患自查自报监督管理暂行办法》的通知(宁安办[2015]29号)

1.4.5 其他相关资料

- 1、营业执照;
- 2、采矿许可证;
- 3、安全生产许可证;
- 4、企业提供的相关材料;
- 5、现场勘查资料。

第二章 评价对象基本情况

2.1 企业及矿山简介

2.1.1 企业基本情况

盐池县和顺矿业有限责任公司于 2009 年 4 月 17 日在盐池县市场监督管理局注册成立，法定代表人为陈志国，住所位于盐池县惠安堡镇萌城村萌城石梁，注册资本 1280 万元整，营业期限为 2009 年 4 月 17 日至 2039 年 4 月 16 日，经营范围为石灰岩露天开采、加工、销售。企业及矿山基本情况见下表 2-1。

表 2-1 企业基本情况

企业基本情况	
企业名称	盐池县和顺矿业有限责任公司

矿山位于盐池县惠安堡镇沙坡子村北东侧，隶属宁夏盐池县管辖，盐池县自然资源局于 2020 年 11 月 27 日颁发的采矿许可证（证号：C6403232017097130145126），采矿许可证核准的生产规模为 100 万吨/年，核准的矿区面积为 0.1041 平方公里，共由 8 个拐点圈定，开采深度+1604 米至+1530 米，开采方式为山坡—凹陷露天开采，开采深度及采区拐点坐标基本情况见表 2-2：

表 2-2 采区范围拐点坐标及开采深度表

拐点坐标	2000 国家大地坐标系	
	X	Y
1	4112976.41	36389224.72
2	4112786.12	36389527.02
3	4112762.51	36389648.72
4	4112631.11	36389600.12
5	4112563.84	36389557.63
6	4112644.29	36389410.76
7	4112648.73	36389221.94
8	4112732.34	36389154.12
开采深度	1604 米至 1530 米	

2.2 矿山地理位置、交通

矿山位于盐池县惠安堡镇沙坡子村北东侧，隶属宁夏盐池县惠安堡镇管辖。矿山地理坐标范围：东经 $106^{\circ}44'41.18''$ — $106^{\circ}45'01.17''$ ，北纬 $37^{\circ}07'58.45''$ — $37^{\circ}08'14.26''$ 。矿山距盐池县城直线距离约 90 公里，与甘肃省环县甜水堡镇毗邻，距鸡麻坡村及甜水堡镇各 3 公里，G211 国道从矿山东侧 2 公里处通过，矿山与 G211 国道之间有乡村便道相连，交通便利，（见交通位置图）。



图2.1 矿口位置图

2.3 矿区自然地理、气候条件

一、地形地貌特征：矿山及外围属中低山地貌，地形切割中等，植被稀少。最高海拔+1598米，最低海拔+1558米，相对高差40米，矿山坐落于山梁，东高，南、西、北侧低，建筑石料沿山梁顶部出露良好。山坡四周多被第四系黄土覆盖，冲沟发育。

二、气候特征：区域属中温带大陆性气候，具有干旱少雨、风大沙多、冬寒长、夏热短、气候干燥、蒸发强烈、昼夜温差大等特征。据工作区内盐池县气象站和麻黄山气象站观测资料，该地区多年平均气温8.11℃，一月份最低多年平均气温为-7.82℃，7月份最高为21.03℃。多年平均降水量310.35毫米，多年平均蒸发量1939.12毫米，是降水量的6.25倍。区内夏季多东南风，冬季多西北风，年平均最大风速为6.3米/秒。

2.4 矿山开采条件

2.4.1 水文地质条件

矿山属中低山地貌，植被稀少。最高海拔+1598米，最低海拔+1558米，相对高差40米，最低侵蚀基准面+1558米。沿山梁顶部及沟谷冲刷处基岩出露，山坡四周多被第四系黄土覆盖，冲沟发育，沟谷开阔，地面排泄畅通。

受气象及地形地貌特征影响，在持续暴雨时，沟谷中易形成季节性洪流，通过向当地村民调查了解，在暴雨时洪峰最高可达3米，矿山开采应加以防范。

根据含水层岩性特征，可将矿山地下水划分为以下类型：

1、基岩裂隙水：主要赋存于天景山组灰岩、含白云质灰岩、白云岩中，补给主要是邻区地下水径流补给，其次是有限的大气降水补给。地下水沿基岩溶蚀裂隙径流，遇阻水断层时，地下水沿断裂带上升，溢出地表，以上升泉的形式排泄，在地表形成径流，补给下游区。

2、松散堆积物孔隙水：主要赋存于第四系马兰组黄土中，主要靠大气降水补充，逢长时间连续降水，由于其渗透性强，很快下渗到隔水层或基岩。一般在地势低洼处冲沟内的基岩面渗出，成为暂时地表水。

综上所述，矿山水系相对发育，基岩含水率较高，有一定补给来源，单位涌水量较小，且排泄畅通，属水文地质条件简单型。

2.4.2 工程地质条件

矿山岩石多为中—厚层状，致密坚硬，裂隙不发育，天然抗压强度一般在41.3—49.5MPa；抗剪强度一般在1.9—2.6MPa；抗拉强度一般在2.4—2.9MPa，说明围岩及矿石物理力学性能良好，属高强度的硬质岩石，工程地质条件属于简单类型。

2.4.3 环境地质条件

本矿床为露天开采，矿山开采圈定面积较大，而且开采量较大，因此对区域地质环境有一定的影响。矿山开发建设会对植被造成一定程度的破坏，由于该地区生态环境脆弱，因此在矿山开发的同时，对采矿影响环境的诸多因素要采取相应的防治措施，加强环境保护、治理。企业应根据实际情况，制定出合理、长期、有效的环境保护、治理规划，并积极实施，经过长期治理，改变矿山生态环境状况。

2.5 矿山设备、设施

矿山现用的主要机械设备、设施见表 2-3。

表 2-3 矿山主要设备清单

设备名称	型号	数量	单位	备注
------	----	----	----	----

2.6 矿山主要生产系统

2.6.1 矿山开采

矿山开采方式为山坡台阶式露天开采，采用自上而下分台阶开采方式，矿体需用潜孔钻穿孔、中深孔爆破松动矿体后用挖掘机挖掘铲装的方式，经装载机铲装、汽车运输至萌城石料园区进行破碎加工。

穿孔作业由矿山人员在爆破公司提供的爆破设计进行作业，爆破作业由湖北凯龙工程爆破有限公司专业爆破人员负责实施，执行穿爆一体化作业要求。

工艺流程如下图 2-2 所示：

图 2-2 开采工艺流程图

2.6.2 矿山运输

矿山使用汽车进行运输，液压破碎锤破碎后符合粒径要求的矿料从矿区运出，拉运至园区石料破碎加工厂。通过现场勘查，矿山已修建了通往各采矿平台的上山道路和通往底部铲装平台的运输道路，上山道路宽约 6 米，坡度在 20%-25%之间，部分上山道路坡度大于 25%，该段道路仅供挖掘机行走，不用做运输道路；矿山运输道路宽约 8.5 米，道路较为平缓，坡度在 5%左右，能够满足运输要求。

2.6.3 矿山排土

该矿山开采的矿种为灰岩，矿区基岩大多裸露，只有局部顶部有少量的覆盖层分布，剥离层剥离物主要用于通往凿岩平台道路的铺垫及工业场地面平整，未设置专门的排土场。

2.7 矿山辅助生产系统

1、供电

采场内部不使用电力驱动设备，均以柴油驱动，矿山用电主要为生活区照明，电源引自萌城村，电源电压为 380V。

2、供水

矿山生产及生活用水是从附近水泵站拉运，距离约 3 公里。

2.8 外包施工单位管理

盐池县和顺矿业有限责任公司与湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司签订了《矿山采掘施工爆破总承包合同》，矿山穿孔、爆破作业由湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司负责实施，签订了外包合同及安全协议。

公司在进行工程外包前，对外包单位的施工资质、爆破资质、安全生产许可证、作业人员资格证和管理体系文件等进行了审核，审核合格后与外包单位签订了外包协议，在外包协议中对双方的安全责任进行了明确。按照公司要求将外包单位相关证件等在公司进行了备案。同时公司制定了外包单位管理制度，按照制度对外包单位进行管理。在外包单位施工过程中，指派专人全程进行安全监督。

爆破公司在本矿山实施爆破前，由专业技术人员编制爆破设计说明书，爆破设计编制完成后交由爆破公司和矿山负责人进行审核，然后持审核后的爆破设计说明书和相关资料到当地公安部门进行审批。审批后在民爆公司领取爆破物品，由民爆公司使用专用车辆运

送到矿山爆破现场，由湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司专业人员实施爆破。使用不完的爆破物品由民爆公司负责收回、退库。

承包企业湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司执行合同和安全协议中的规定，盐池县和顺矿业有限责任公司按照相关的规章、制度对矿山进行统一管理，公司矿山安全员代表公司行使日常的监督管理，采用日常监督抽查、定期检查、月度综合大检查等多种形式相结合的方式指导、考核矿山工作，确保使矿山的各项工作正常、有序、顺利开展。

2.9 矿山安全管理

2.9.1 安全管理体系文件

公司矿山结合自身工作环境和作业特点，编制了安全生产规章制度汇编，包含安全生产岗位责任制、安全生产管理制度、岗位安全操作规程及作业指导书，同时已将相关管理制度和主要岗位安全生产责任制上墙。

公司制定的主要安全管理制度、安全生产责任制、岗位操作规程清单见表 2-4：

表 2-4 安全生产规章制度、安全生产岗位责任制、安全生产操作规程清单

安全生产责任制			
序号	文件名称	序号	
1	安全生产领导小组安全生产职责	6	财务工作人员安全生产职责
2	总经理安全生产职责	7	班组长安全生产职责
3	矿长安全生产职责	8	挖掘机司机安全生产职责
4	专职安全员安全生产职责	9	装载机司机安全生产职责
5	兼职安全员安全生产职责	10	生产工人安全生产职责

安全生产管理制度			
序号	文件名称	序号	
1	安全生产方针管理制度	43	运输作业安全管理制度
2	安全生产目标管理制度	44	排土作业安全管理制度
3	安全生产承诺制度	45	安全生产警示标识管理制度
4	适用法律法规与其他要求管理制度	46	劳动防护用品管理制度
5	安全生产法律法规及其他要求融入制度制度	47	职业病危害防治制度
6	法律法规及其他要求评审与更新管理制度	48	安全生产费用管理制度
7	安全生产责任制考核制度	49	安全生产科研管理制度
8	安全生产责任制管理制度	50	工伤保险管理制度

9	设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度	51	安全检查和隐患治理制度
10	员工安全健康权益保障制度	52	例行检查管理制度
11	安全生产档案管理制度	53	专业检查管理制度
12	安全生产记录管理制度	54	巡回检查管理制度
13	外部联系与内部沟通管理制度	55	综合检查管理制度
14	合理化建议管理制度	56	事故隐患排查治理和建档监控责任制度
15	安全标准化系统管理评审控制制度	57	事故隐患排查治理和上报制度
16	供应商管理制度	58	事故隐患排查治理奖惩制度
17	外包单位安全生产管理制度	59	安全生产隐患治理资金使用制度
18	安全生产奖惩制度	60	事故隐患通报制度
19	工余安全管理制度	61	生产安全事故管理制度
20	特种作业管理制度	62	外包项目防控措施管理制度
21	危险源辨识与风险评价管理制度	63	应急救援管理制度
22	重大危险源监控和重大隐患整治制度	64	过坡安全管理制度
23	关键任务识别与分析管理制度	65	安全绩效监测和测量管理制度
24	强制性授权工作流程识别制度	66	职业病危害防治责任制度
25	任务观察管理制度	67	职业病危害警示与告知制度
26	许可作业管理制度	68	职业病危害检测及评价制度
27	员工安全意识识别与提升管理制度	69	职业病防治宣传教育培训制度
28	培训需求识别制度	70	职业病防护设施维护检修制度
29	安全生产培训教育管理制度	71	建设项目职业健康“三同时”管理制度
30	设计管理制度	72	劳动者职业健康监护及其档案管理制度
31	采矿工艺管理制度	73	职业病危害事故处置与报告制度
32	变化管理制度	74	职业病危害应急救援管理制度
33	生产保障系统管理制度	75	职业病危害项目申报制度
34	设备设施管理制度	76	职业危害控制管理制度

35	设备设施检维修管理制度	77	职业危害监测制度
36	设备设施维护管理制度	78	事故、事件调查制度
37	设备异常情况报告管理制度	79	事故、事件报告、调查与分析管理制度
38	新设备识别风险管理办法	80	安全标准化内部评价管理制度
39	消防管理制度	81	消防安全管理制度
40	作业环境管理制度	82	安全生产会议制度
41	铲装作业安全管理制度	83	文件和资料控制管理制度
42	交接班管理制度	84	领导带班制度
安全操作规程及作业指导书			
1	挖掘机司机安全操作规程	3	运输司机安全操作规程
2	装载机司机安全操作规程		电焊工安全操作规程

2.9.2 安全生产管理组织机构

盐池县和顺矿业有限责任公司矿山安全管理组织机构见图 2-3。



图 2-3 盐池县和顺矿业有限责任公司矿山安全管理组织机构图

盐池县和顺矿业有限责任公司以文件《关于成立安全生产管理领导小组的决定》（盐和矿〔2021〕1号）的形式，规定安全生产领导小组是公司矿山安全管理的议事机构，以文件《关于任命专、兼职安全员的决定》（盐和矿〔2021〕2号）的形式任命殷兆慧为公司专职安全生产管理人员，殷占文、殷占峰为兼职安全员，负责矿山的安全生产管理工作和职业卫

生监管工作；以文件《关于成立应急救援领导小组的通知》（盐和矿[2021]8号）的形式，明确了矿山应急救援领导小组人员及主要职责。公司实行自上而下逐级管理的模式，按照已建立的规章、制度对公司进行统一管理，日常工作由专职安全员按照公司的规章、制度处理、落实；各班组兼职安全员负责本班组的安全管理工作和职业卫生监管工作。

2.9.3 安全管理现状

盐池县和顺矿业有限责任公司以文件形式制定了《关于下发2021年安全培训计划的通知》（盐和矿[2021]18号）、《盐池县和顺矿业有限责任公司2021年度专项安全费用提取与使用计划的通知》（盐和矿[2021]8号）、《2021年度安全生产目标》等文件，制定了安全生产规章制度、安全生产岗位责任制、安全生产操作规程，编制了《生产安全事故应急预案》，并取得备案证明；矿山及承包企业主要负责人、安全管理人员均经过培训考试合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证；公司购买了安全生产责任险，缴纳了工伤保险，外包单位为员工购买了安全生产责任险，缴纳了工伤保险；与惠安堡镇卫生院签订了《突发事件应急救援协议》。

日常安全管理，形成了安全教育培训记录、安全投入、安全检查记录等台账。

2.10 职业卫生管理及劳动保护

职业卫生管理和劳动保护方面，制定有职业病危害防治制度、职业危害控制管理制度、劳动防护用品管理制度等。

现场评价过程中检查了矿山生产系统安全防护设施的设置及劳动防护用品发放记录，企业为从业人员配发的劳动防护用品种类有防尘口罩、手套、安全帽。

矿山生产作业中的穿孔、爆破、铲装、运输等环节主要职业病危害因素是粉尘、噪声、振动、震动及高低温等，目前企业对作业过程的职业危害采取的防治措施是配发个体防护，张贴职业危害告知牌，潜孔钻机设置有收尘装置，运输道路洒水车洒水降尘，矿山主要职业病危害因素分布及防护措施见表2-5。

表 2-5 主要职业病危害因素分布及防护措施

主要工作场所	人员主要停留工作地点	主要职业病危害因素	工作内容	职业病危害因素接触人员、时间及频率	防护措施
采矿区	穿孔作业	噪声、粉尘、震动、高低温	钻工进行穿孔作业。	钻工每天接触职业病危害因素时间为每天 6 小时左右。	配发个体防护用品：防尘口罩、防噪音耳塞，潜孔钻机有收尘装置。
	矿石铲装平台	噪声、粉尘、震动、高低温	挖掘机司机、装载机司机将矿石原料挖掘转入运输车。	挖掘机司机、装载机司机每天接触职业病危害因素时间为每天 6 小时左右。	配发个体防护用品：防尘口罩。
	运输道路	噪声、粉尘、震动、高低温	运输司机将矿石原料从铲装平台运输至料场。	运输司机每天接触职业病危害因素时间为每天 6 小时左右。	配发个体防护用品：防尘口罩，道路洒水。

2.11 矿山周边环境、总平面布置及开采现状

2.11.1 周边环境及总平面布置

矿山西南侧为国家四等三角点（石梁烽火台），矿山范围与石梁烽火台保护范围最近距离约 150 米，位于矿山爆破危险区范围以内，目前已采取相关措施矿山在爆破作业时，必须控制最大一段起爆药量，石梁烽火台附近爆破时采用控制爆破，并对爆体进行覆盖，通过改变自由面朝向，使爆破方向不正对石梁烽火台，保证炮孔堵塞质量，起爆前清理炮口浮石，防止个别炮孔对石梁烽火台造成损坏。

矿山西南侧 300 米处为盐池县萌城萌生矿业有限公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩三矿采矿权，西南侧 2200 米处为宁夏连盛土石方工程有限公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩五矿采矿权。以上两个采矿权均位于本矿山爆破危险区范围以外（具体位置见图 1-7 盐池县萌城石梁建筑石料用灰岩矿各采矿权相对位置图）。

矿山北侧 750 米处为盐池县和顺矿业有限责任公司原有采矿权所形成的旧采坑，矿山东北侧 78 米处为萌城石料加工厂，位于本矿山爆破危险区范围以内。

矿山周边 300 米范围内无国家保护的野生动植物资源及地下管网等国家禁止开采项，详见矿山整体布置平面示意图 2-4。

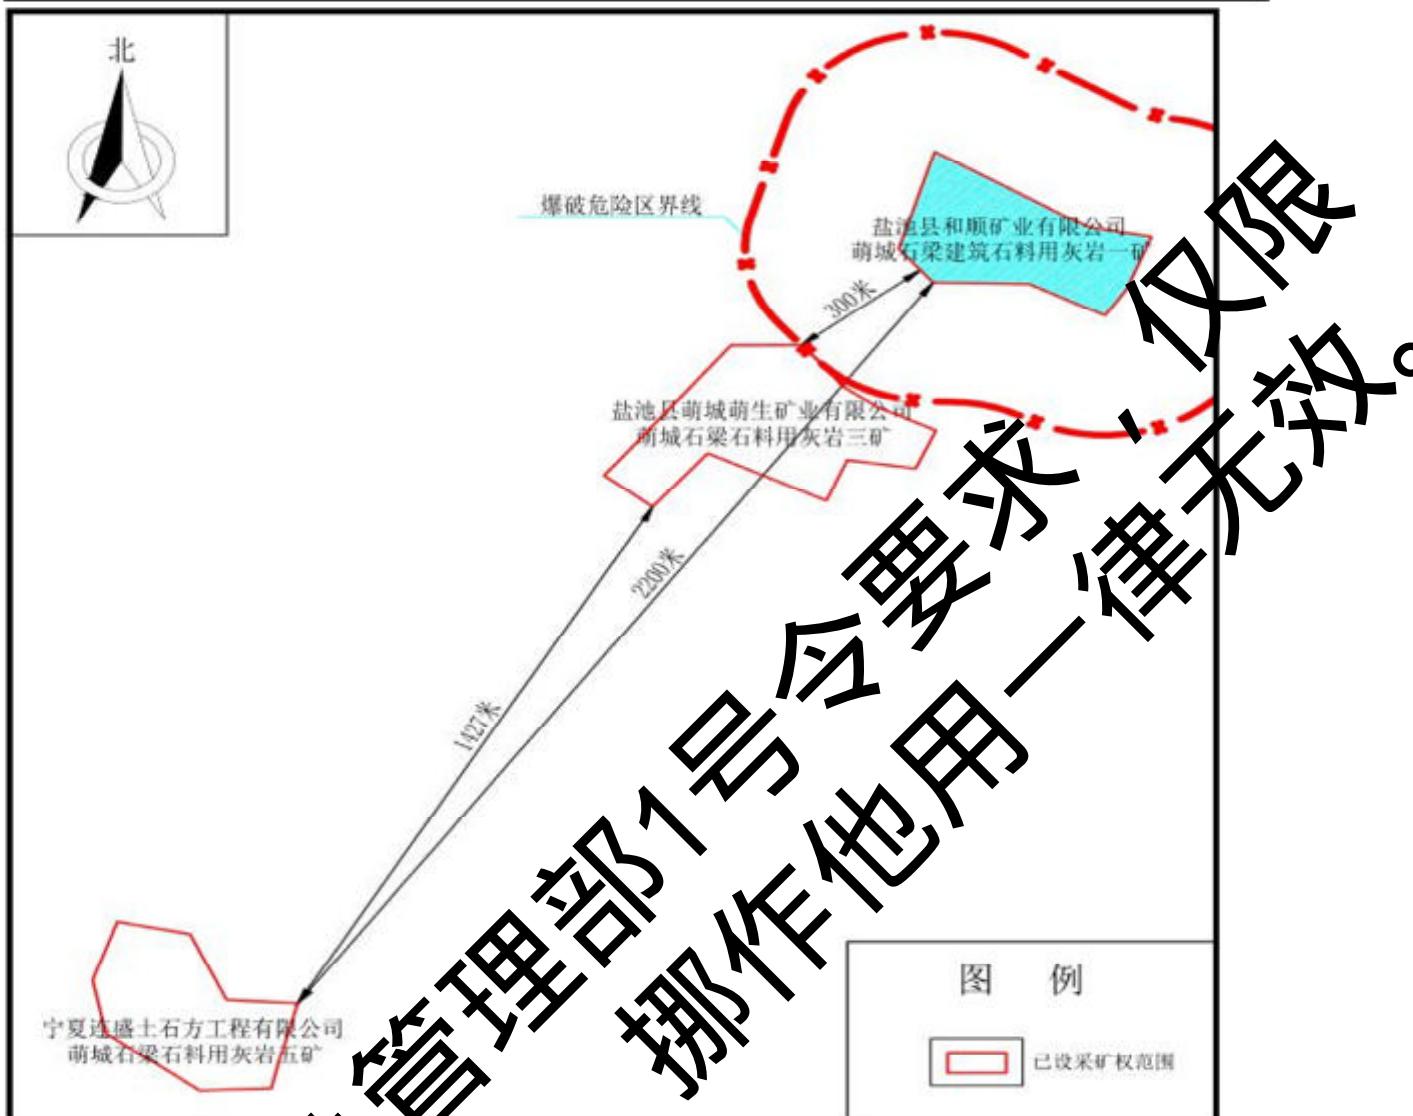


图 2-4 矿区布置示意图

2.11.2 开采现状

矿山采用露天山坡式山上而下分台阶的开采方法进行开采，目前已由山坡式转为凹陷式开采。现场勘察时形成有采矿平台和铲装平台，采矿平台采高8~15米左右，平台长约80米、宽约10米，铲装平台长约80米、宽约15米，开采方向整体由西向东推进，采矿平台和底部铲装平台现状见图2-5。



图 2-5 现场现状

2.12 生产规模、工作制度及劳动定员

2.12.1 生产规模

依据矿山采矿许可证，该矿山生产规模为 100.00 万吨/年。

2.12.2 工作制度

矿山采用连续工作制。年工作天数为： $365-11-14-60=280$ （天）

其中：365——全年天数；

11——法定节假日天数；

14——设备检修天数；

60——气候影响停产天数。

矿山开采每天 1 班，每班 8 小时。

2.12.3 劳动定员

矿山目前共有从业人员 19 名，挖机司机 10 名，维修人员 2 名，管理及后勤人员 7 名。

此件按照应急管理部1号令要求、操作他用一律无效。
于网上公开使用、挪作他用、仅限

第三章 主要危险、有害因素识别与分析

危险因素是指能对人造成伤亡对物造成突发性损坏的因素；有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病或对物造成慢性损害的因素。确定系统内存在的主要危险、有害因素的种类、分布及其可能产生的危险、有害方式是安全评价的重要环节，是安全评价的基础。

3.1 主要危险、有害因素的识别与分析

矿山开采过程中主要危险、有害因素的识别，是以矿山生产工艺过程为主线进行，并考虑矿山具体的作业条件、作业方式、使用的设备、设施及周围环境、人文地质等情况。通过对矿山基建期及生产期开采进行分析，参照同类矿山分析资料，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—2009）认为：该矿山开采过程中存在的主要危险、有害因素有：

一、人的因素：

- 1、心理、生理性危险和有害因素（负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识能力异常等）；
- 2、行为性危险和有害因素（指挥错误、操作错误、监护失误）。

二、物的因素：

- 1、物理性有害因素（设备、设施、工具设计缺陷、防护缺陷、生产性粉尘、噪声与振动危害、信号缺陷、电气缺陷等）；
- 2、化学性有害因素（爆炸品等）；
- 3、生物性有害因素。

三、环境因素：

- 1、作业场所环境不良；
- 2、作业场地环境不良；
- 3、其他环境不良。

四、管理因素：

- 1、安全管理组织机构不健全；
- 2、安全生产责任制未落实；
- 3、安全管理制度不完善；
- 4、建设项目“三同时”制度未落实；
- 5、操作规程不规范；
- 6、事故应急预案及响应缺陷；

- 7、培训制度不完善；
- 8、安全卫生投入不足；
- 9、其它管理因素缺陷等。

3.2 主要事故类型

参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986）及《职业病分类和目录》国卫疾控发〔2013〕48号的规定，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，矿山生产过程中存在的主要事故类型有：

- 1、火药爆炸；2、放炮（爆破伤害）；3、坍塌（岩体坍塌）；4、物体打击；5、高处坠落；6、车辆伤害；7、机械伤害；8、容器爆炸；9、职业病危害；10、触电；11、水灾火灾及其它危害等。

3.3 危险、有害因素辨识与分析

3.3.1 坍塌危险因素辨识分析

根据该矿山矿区水文地质、工程地质条件和采用的开采方法分析，该矿山生产过程中，边坡有可能因以下因素发生滑坡或坍塌：

- 1、不坚持“采剥并举，剥离先行”的原则，致使开采秩序混乱，采剥失调，剥离工作面滞后；
- 2、影响边坡稳定的主要地质因素有工程地质条件、水文地质条件。该矿山工程地质条件、水文地质条件简单，在开采过程中，可能遇到局部节理裂隙密集带或岩层出现构造弱面，如不排除隐患，或者暴雨后，即有可能发生坍塌；
- 3、该矿山台阶设计高度15米，总采高74米，高边坡易引起崩塌、滑坡，如果不及时进行削坡整改，易造成边坡坍塌事故的发生；
- 4、采场作业等使岩体的自然应力平衡遭受破坏，使边坡岩体破碎失稳，易沿解理面、破碎面垮塌；
- 5、边坡受雨水冲刷、浸泡及风化作用，稳定性降低；
- 6、设计开采参数不合理，台阶高度过大，边坡过陡；
- 7、生产工艺不合理，不按设计组织施工；
- 8、日常边坡检查不及时、不严格，发现危险不及时处理。

该矿山最有可能发生坍塌事故的地点为：采矿场各类边坡、采场矿石结构欠佳等地段。

3.3.2 高处坠落危险因素辨识分析

该矿山在生产开采过程中高处坠落可能在以下情况发生：

- 1、在超过 2m 边坡上高处作业时、或在超过 2m 无防护栏或防护设施的缺陷的工平台作业时未采取个体安全防护或安全防护有缺陷而造成人员失足坠落伤害；
- 2、违章进入危险区域而造成坠落；
- 3、采面临边处、运输道路临边处缺少安全挡墙、警戒线等防护措施，违章进入危险区存在坠落危险；
- 4、超过 2m 工作平台无安全防护（防护栏）或安全防护有缺陷、防护距离不够，如：边坡边缘作业、设备维修保养等；
- 5、人员登高处理个别浮、险石，未采取有效防坠落安全措施；
- 6、未设置提示性安全标志。

该矿山可能发生高处坠落事故的作业场所有：剥离区、破碎运输平台、卸料平台以及采场边坡等。

该矿山可能发生高处坠落事故的作业有：剥离作业、装卸运输、边坡排险作业等过程中。

3.3.3 物体打击危险因素辨识分析

造成矿山物体打击事故的主要原因是作业场所存在高处有可能坠落的物体、作业人员采用不安全的工作方法、判断失误或警觉性不高等。

该矿山在生产过程中可能存在的物体打击危险因素有：

- 1、清理浮石时人员和车辆在边坡底部停留，上下台段同时作业时超前距离不够，边坡浮石、伞檐未清除的情况下作业等均可能产生浮石滚落伤人；
- 2、工具零件等物体从高处掉落伤人；
- 3、人为乱扔乱弃物，飞物伤人；
- 4、设备带“病”运行，设备中物体飞出伤人；
- 5、设备运转中，违章操作，用铁棍捅卡料，铁棍飞弹出伤人；
- 6、压力容器爆炸的飞出物伤人。

该矿山可能发生物体打击事故的作业场所有：采矿作业区、设备维修场所。

该矿山可能发生物体打击事故的作业过程有：剥离作业、处理浮石及危石作业，铲装作业，以及搬运设备或维修作业等。

3.3.4 车辆伤害危险因素辨识分析

该矿山生产运输过程中可能由于以下原因发生车辆伤害事故：

- 1、因车辆车灯、鸣笛、刹车等信号缺陷导致事故；

- 2、厂内机动车辆未按规定定期进行校验，不按时维护、车辆超期服役、带病运行导致车辆制动、刹车失控等；
- 3、驾驶员心理异常、身体欠佳、劳动负荷超限、分辨错误、酒后驾驶等导致错误操作；无证违章驾驶机动车；
- 4、货车载人或客货混载；
- 5、超能力运输、不按道路限速规定运行；
- 6、机动车行驶场所、道路缺少警示标志（如限速标志、禁止通行标志等）；
- 7、恶劣的风沙天气，作业场所视物不清；
- 8、矿山道路宽度、坡度、转弯半径等参数及会车区留设不合理，雨雪天气，作业场所、道路湿滑；
- 9、管理不善（不设专门安全机构或专职安全管理人员负责交通安全管理，安全行车管理制度、安全操作规程不全）等。

该矿山可能发生车辆伤害事故的作业场所有：剥离作业面、弃渣平台、运输道路、卸矿点（填方地段）等。

该矿山可能发生车辆伤害事故的作业过程有：剥离作业、铲装作业、矿石运输、卸矿作业等。

3.3.5 机械伤害危险因素辨识分析

该矿山生产过程中有凿岩机、挖掘机、穿孔机等机械设备等，在设备传、转动部位安全防护装置齐全，并保持完好和按照操作规程操作的情况下，一般不易发生机械伤害。

矿山可能因以下原因发生碰撞、碰撞、挤压、卷入、绞、碾、刺等机械伤害事故：

1、采掘机械设备存在缺陷（强度不够、稳定性差、操作器缺陷、制动器缺陷）、设备故障（设备失修带病运行）；

2、机械设备防护存在缺陷（无防护、防护装置缺陷、防护不当、防护距离不够、外露运动部件）；

3、心理异常、身体欠佳、负荷超限、辩识错误等导致误操作；作业过程不执行安全操作规程；

4、指挥人员的技术水平、作业配合不当、安全意识缺乏、安全管理制度、操作规程不健全、不落实导致的不安全行为；

5、作业人员未按规定穿戴劳动防护用品；

6、特种机械操作人员未规定培训取证、岗位技能培训缺乏、安全教育培训不足，作业

人员安全意识差；

- 7、管理制度不健全，安全操作规定不完善，导致危险发生；
- 8、无安全标志、标志不清、选择不当等；
- 9、大雾天气、沙尘天气，作业场所存在尘雾弥漫视物不清，这时作业存在危险。
该矿山可能发生机械伤害事故的作业场所有：铲装平台、运输道路等。

3.3.6 触电危险因素辨识分析

该矿山穿孔机为电动，另外矿山办公生活区也有用电，如果该矿山疏于管理，就会造成人员触电伤亡事故的发生；装载机和挖掘机在输电线路下方装卸石料的过程中，铲斗或者挖斗距离高压线安全距离不够，也会造成触电事故的发生。

矿山在生产过程中，检修和生产照明用电可能存在的触电伤害因素有：

1、管理原因：（1）电气作业人员资格培训、安全教育培训、取证培训等不到位；（2）缺少建立严格的电气设施运行管理制度和操作规程。

2、人的原因：（1）不具备电气作业资格人员作业；（2）未执行停电工作票制度实施作业；（3）未按要求穿戴和使用防护用品用具进行操作。

3、物的原因：（1）绝缘材料老化或绝缘损坏（受到外界物体撞击、辗压，腐蚀性液体、气体、蒸气、潮汽、粉尘的污染和浸蚀，以及外界热源的影响），绝缘介质失去绝缘性能，使带电体接地、碰壳；（2）绝缘电阻降低，绝缘电阻降不得低于每伏工作电压 1000Ω ；（3）电气设备的各连接处连接不牢、焊接不良、接头处混有杂质导致设备运行时接头处发热、产生电弧或电火花，影响用电设备的工作状况，导致断电、引起火灾；（4）设备和线路容量过大，负载超过额定值；（5）使用时间过长，超过线路或设备设计能力；（6）电气设备的散热和通风装置遭到破坏或电气设备安装地点通风条件不好，使电气设备工作温度过高，而引起设备损坏、火灾发生；（7）电气设施的安全防护主要包括：屏护、保护接地、保护接零、漏电保护、过载保护等，无防护或防护有缺陷，增大了电气事故发生的风险；（8）架空线路设置路径不合理；（9）杆架选择不合要求；（10）埋设深度不合要求；（11）导线机械强度及耐张度不合理。

4、其他原因：（1）在雷雨天露天作业，被闪电击中；（2）运行设备未接地或接地装置不合规定；（3）未按规定在不同的场所装设各种避雷设施；（4）断电作业无警示；（5）电气设备的授电开关无标识；（6）电气设备可能被触及的裸露带电部分，未设置保护罩或遮拦及警示标志。

该矿可能发生触电事故的场所有：输电线路、穿孔现场、用电场所及雷雨天露天作业处。

3.3.7 火灾危险因素辨识分析

该矿山在生产过程中可能由于以下原因发生火灾：

- 1、易燃易爆物品存放使用地点不合理；防火管理制度不健全，消防、灭火措施不落实；消防安全教育不落实等。
- 2、生活区和夜间生产照明电气线路、设备安装存在缺陷或运行时短路、过载、接触不良、散热不良造成电气火灾等。

3.3.8 容器爆炸危险因素辨识分析

该矿山使用的压力容器主要是检维修作业过程中使用的氧气乙炔瓶，发生容器操作事故的原因主要有以下几个方面：

- 1、使用有质量问题的压力容器，如压力表数字显示不正确导致压力过高而未及时发现；
- 2、压力容器属强制性检测设备，矿山使用的气瓶等压力容器没有按规定定期送具备资质的检测机构进行检测，日常维护不当；
- 3、压力容器安全防护装置（安全阀、压力表等）缺失或防护装置有缺陷，导致使用时，容器发生超压等异常情况，安全装置失效；
- 4、压力容器在空气污浊的地方使用，气阀等处易受堵。

3.3.9 火药爆炸危险因素辨识分析

可能引起炸药爆炸的因素主要有以下几个方面：

- 1、爆破器材在运输过程中使用不符合安全要求的车辆运送爆破器材；
- 2、炸药与雷管等起爆器材混装输出；
- 3、爆破器材与其他货物混装易产生碰撞、摩擦存在爆炸危险；
- 4、爆破器材不得同向同速装卸，装卸时要求轻搬轻放、码平；
- 5、因管理制度不健全，导致爆破器材管理不严格带来安全风险；
- 6、矿山非正规渠道获取，爆破器材存在质量问题，或爆破器材存放受温、湿度影响引起变质，而导致非正常爆炸；
- 7、静电、雷电引起炸药爆炸。

该矿山可能发生炸药爆炸事故的作业过程有：爆破器材的装卸和运输过程。

3.3.10 放炮（爆破伤害）危险因素辨识分析

该矿山在生产开采过程中放炮事故可能由于以下原因发生：

- 1、未按爆破设计组织实施，作业过程不执行安全操作规程(如装药、填塞、起爆网络检查、爆后安全检查、盲炮处理等)；

- 2、爆破人员心理异常、身体欠佳、负荷超限、辨识错误等导致误操作；
- 3、指挥人员的技术水平、作业配合不当、安全意识缺乏、安全管理制度、操作规程不健全、不落实导致的不安全行为；
- 4、冒险进入爆破警戒范围内、爆破后等待时间不够进入爆破作业区；
- 5、露天爆破在雷雨天气装药而没有相应措施，受外来因素干扰发生早爆、实施爆破作业的人员未按规定穿着防静电工装作业时产生静电而引发爆破器材早爆等，爆破出现盲炮、拒爆等，处理不当，导致爆破伤害；
- 6、避炮掩体不够坚固、紧密、掩体结构不合理，掩体设置不符合设计要求，距离小于冲击波影响范围；
- 7、通往避炮掩体的道路不畅通；
- 8、爆破设计中警戒范围不明确，爆破作业未在危险区边界设置明显标志并设岗哨，而使外来人员误入危险区，爆破信号（预警、起爆、解除）不明确、信号器响声达不到要求；
- 9、雷电引起等意外爆炸，作业人员来不及撤离而酿成事故。
该矿山易发生爆破事故的场所主要有：爆破作业警戒范围内。

3.3.11 其他伤害危险因素辨识分析

该矿山可能由于作业环境不良或其他因素造成作业人员发生摔倒、翻倒、碰撞等其他伤害事故的发生，主要原因有以下几个方面：

- 1、采矿生产中，采矿场未按规定设置安全通道或安全通道设置不合理；
- 2、露天矿山采矿场，矿山运输道路处于露天环境，在冰雪天气，采矿场、矿山运输道路由于冰雪覆盖，路面比较湿滑；
- 3、矿山受大气降水影响很大，由于大气降水引发洪水、泥石流而引发的灾害；
- 4、露天采矿受自然条件、采矿阶段的影响，存在作业场狭窄的不安全情况；作业场所内生产设备、设备、生产工具、石料、废渣等无规则放置/堆置；
- 5、露天矿山作业场所在大雾天气、沙尘天气会造成作业场所雾、沙尘弥漫视物不清；
- 6、矿山未按安全规程要求应在危险区域、露天矿边界、职业病危害场所、运输道路、安全通道等设置安全标志，标志设置不规范、警示内容不清楚，无说明；
- 7、安全标志选择不当，“指示、禁止、提示”等要求不明确、应用错误；
- 8、标志设置位置不合理、不规范，标志未按要求在醒目的位置悬挂，或悬挂点与危险点距离过大等。

3.3.12 职业病危害因素辨识与分析

表 3.3-1 生产过程中可能存在的主要职业病有害因素分析

职业病危害因素	分 析
生产性粉尘	矿山凿岩、爆破、装卸矿岩、矿岩二次破碎、运输过程中都会产生大量粉尘，这些粉尘的组份、粒度不同，其危害程度不同，有害元素含量高、粉尘粒度越小，其危害性将相应提高。主要场所有： 采矿工作面的凿岩和出矿装矿；采矿工作面的爆破；矿岩主要运输道路及过往车辆；矿岩装卸点装卸矿岩等。
噪声和振动	矿山生产过程中，在凿岩、爆破、装卸、运输等作业过程中会产生噪声和振动。噪声主要有3类：机械设备运转、摩擦、冲击、振动产生的机械噪声；钻机产生的空气动力噪声；电动机、变压器等电气设备的电磁交变运行产生的电磁噪声。 长期操作振动超过限定标准的机械，易造成手臂振动症等它伤害。噪声振动是矿山生产次要危险、有害因素。 噪声和振动影响较大的有凿岩、破碎加工等作业时间长，对作业人员危害较大。其次是爆破、装卸矿石、运输、二次破碎等产生一定的噪声和振动。
高温和低温	在炎夏季节露天作业时，由于露天作业人员高温暴晒作业时间过长，有可能会中暑，危害身体健康，导致操作失误。井下作业因温度过低和冬季作业时则可能发生冻伤，危害作业人员的身体健康。
碳氧化物、氮氧化物、硫化物等	爆破后形成的炮烟是造成尘肺中毒的主要原因之一。炮烟的有毒成分主要为碳氧化物、氮氧化物、硫化物等，造成烟熏中毒的主要原因是通风不畅和违章作业，具体有：①违章作业；②爆破后没有按照等待时间进行爆破；③警戒标志不合理或缺失，人员意外进入；④意外遇到有毒气体，人员没有防护；⑤意外情况等。

盐池县和顺矿业有限公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿现有工种主要有钻孔机岗、挖装驾驶岗、运输车辆驾驶岗等，具体每个岗位可能接触的职业病危害因素情况见表 3.3-2。

表 3.3-2 各岗位接触职业病危害因素统计表

岗位	接触职业病危害因素情况
钻孔机岗	生产性粉尘，噪声，振动
挖装驾驶岗	生产性粉尘，噪声
运输车辆驾驶岗	生产性粉尘，噪声

3.4 重大危险源

3.4.1 重大危险源定义

重大危险源是指长期或者临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其它存在危险能量等于或超过临界量的单元。

3.4.2 重大危险源的辨识依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

表 3.4-1 生产、储存危险化学品场所临界量表

品名	危险性分类及说明	临界量(单位: t)
柴油	易燃液体 ($23^{\circ}\text{C} \leq \text{闪点} < 61^{\circ}\text{C}$)	5000
乙炔	易燃气体	1

3.4.3 重大危险源辨识

爆破作业外包给湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司，所需爆破物品按照审批手续在当地公安机关进行审批，民爆公司运送到矿山爆破现场，由湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司负责爆破。爆破完成后使用不完的火工品由民爆公司及时进行收回、退库。

本矿山涉及的危险化学品有检维修使用的乙炔、氧气以及厂内机动车辆用的柴油。本矿山不设置油库，采用专用油罐车拉运油料。

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)对民用爆破器材名称及临界量的规定，本公司所存在的重大危险源辨识如下表 3.4-2。

表 3.4-2 重大危险源辨识

单元	使用环节	名称	临界量 (t)	最大存在量 (t)	$\Sigma q/Q$	是否构成重大 危险源
储存单元	检维修	乙炔	—	不储存	—	否
	检维修	氧气[压缩的]	200	200	—	
	设备使用	柴油	5000	不储存	—	

因此，本项目未构成危险化学品重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识，该矿山生产单元和储存单元不构成危险化学品重大危险源。

第四章 评价单元划分与评价方法选择

4.1 评价单元划分

评价单元的确定主要是为了落实评价目标和选择评价方法服务。通过对惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿采掘施工等过程危险、有害因素的辨识分析，结合惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿生产工艺，将生产系统及辅助生产系统划分成七个评价单元进行评价。

- (1) 安全生产管理单元；(2) 采剥作业单元；(3) 外包工程管理单元；(4) 矿山(厂内)运输单元；(5) 其他危害(火灾、水灾)单元；(6) 职业卫生单元；(7) 应急管理单元。

4.2 评价方法的选用

评价方法是进行定性、定量评价的工具，依据充分性、适应性、系统性、针对性、合理性的原则。各评价单元选择的评价方法见下表。

表 4-1 评价单元及单元评价方法选择对应表

序号	评价单元	评价内容	评价方法
1	安全生产管理单元	安全生产培训持证情况	安全检查表 (SCL)
		安全生产管理制度	安全检查表 (SCL)
2	采剥作业单元	开采作业安全现状	安全检查表 (SCL)
		主要危险有害因素	事故树 (FTA) 预先危险性分析 (PHA)
3	外包工程管理单元	外包工程管理现状	安全检查表 (SCL)
		主要危险有害因素	预先危险性分析 (PHA)
4	矿山(厂内)运输单元	厂内运输安全现状	安全检查表 (SCL)
		火灾、水灾状况	安全检查表 (SCL)
5	其他危害单元	职业卫生安全现状	预先危险性分析 (PHA)
		粉尘、噪声	安全检查表 (SCL)
		应急预案的有效性	预先危险性分析 (PHA)
6	职业卫生单元	应急演练及应急组织	安全检查表 (SCL)
7			

4.3 评价方法简介

4.3.1 安全检查表法 (SCL)

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法，安全检查表主要依据评价项目的相关标准、规范、规定用于查找系统中各种潜在的事故隐患，

还可对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

安全检查表通过对工艺过程、机械设备和作业情况等事先做出的详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、各项赋分标准、评定系统安全等级分值标准等内容。

对系统进行现状评价时，对照安全检查表逐项进行检查，从而评价出系统的安全等级。安全检查表法包括三个步骤：

- (1) 选择或拟定合适的安全检查表；
- (2) 完成分析；
- (3) 编制分析结果文件。

4.3.2 预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析（preliminary Hazard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

危险、有害因素分级表

级别	危险程度
I 级	安全的，可以忽略。
II 级	临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施。
III 级	危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施。
IV 级	破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除。

预先危险性分析的步骤大致为：

- a. 了解系统的基本目的、工艺流程及环境因素等；
- b. 参照类似系统的事故教训及经验，分析系统中可能出现的危险、危害及其事故（或灾害）可能类型；

- c. 制定预先危险性分析表;
- d. 确定危险因素转变为事故的触发条件和必要条件, 寻求有效的对策措施;
- e. 进行危险性等级划分;
- f. 制定事故(或灾害)的预防性对策措施。

4.3.3 事故树分析法(FTA)

1、方法概述

事故树分析(Fault Tree Analysis, 缩写FTA)又称故障树分析, 是一种演绎的系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开始, 层层分析其发生的原因, 一直分析到不能再分析为止; 将特定的事故和各层原因(危险因素)之间用逻辑门符号连接起来, 得到形象、简洁地表达其逻辑关系(因果关系)的逻辑树图形, 即事故树。通过对事故树简化、计算达到评价的目的。

事故树分析方法可用于洲际导弹、核电站等复杂系统和广阔范围的各类系统的可靠性及安全性分析、各种生产实践的安全管理可靠性分析和伤亡事故分析。

2、事故树分析的基本步骤

- 1) 确定分析对象和要分析的各对象事件(顶上事件)。

通过经验分析、事件树分析、故障类型和影响分析确定顶上事件(何时、何地、何类); 明确对被分析的边界、分析深度、初始条件、前提条件和不考虑条件; 熟悉系统, 收集相关资料(工艺、设备、操作、环境、事故等方面的情况和资料)。

- 2) 确保系统事故发生概率、事故损失的安全目标值。

- 3) 调查原因事故。

- 4) 编制事故树。

从顶上事件起, 一级一级往下找出所有原因事件直接到最基本的原因事件为止, 按其逻

辑关系画出事故树。每个顶上事件对应一株事故树。

5) 定性分析。

按事故树结构进行简化，求出最小割集和最小径集，确定各基本事件的结构重要度。

6) 定量分析。

找出各基本事件的发生概率，计算出顶上事件的发生概率，求出概率重要度和临界重要度。

7) 结论。

当事故发生概率超过预定目标值时，从最小割集着手研究降低事故发生概率的所有可能方案，利用最小径集找出消除的最佳方案；通过重要度系数分析确定采取对策措施的重点和先后顺序；从而得出分析、评价的结论。

具体分析时，要根据分析的目的、人力物力的条件、分析人员的能力，选择上述步骤的全部或部分内容实施分析、评价。

第五章 定性定量评价

安全评价是从整体上评价系统安全管理是否正常、到位，从安全技术角度检查作业过程是否符合相关的安全规程，检查系统安全设施的有效性、安全性，是依据法律、法规、标准、规程评价系统的安全性。

5.1 安全生产管理单元

5.1.1 人员培训持证情况

矿山主要负责人、安全生产管理人员的培训持证情况进行检查，结果见表 5-1。

表 5-1 主要负责人、安全生产管理人员安全培训持证情况检查表

5.1.2 安全生产管理情况

依据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》等的相关规定，结合盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿实际情况，对矿山的安全生产管理情况进行检查，结果见表 5-2。

表 5-2 安全生产管理情况检查表

序号	评价类目	主要评价依据	评价内容	检查记录	检查结果
1	安全管理机构设置、人员安全教育培训	《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)	矿山企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；专职安全生产管理人员，应具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。	《关于成立安全生产管理领导小组的决定》盐和矿【2021】1号，《关于任命专、兼职安全员的决定》盐和矿【2021】2号，专职安全员为殷兆慧有矿山从业和管理经验。	符合
2			企业主要负责人（法定代表人、矿长、副矿长、技术负责等）应具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理矿山事故的能力，并经依法培训合格，取得安全任职资格证书。	主要负责人已经过安全生产知识和管理能力考核取得安全合格证。	符合
3			矿山企业专兼职安全生产管理人员应依法参加安全生产培训，取得安全管理人员资格证。	矿山专职安全员为殷兆慧，已经过安全生产知识和管理能力培训取得安全合格证。	符合
4			矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和考核合格的，不应上岗作业。	矿山制定了规章制度和操作规程，对员工进行了培训，现场查看有相关的培训记录及培训考核的试卷。	符合
5			新进露天矿山作业人员，应接受不少于72h的安全教育，经考试合格，方可上岗作业；调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。	矿山对新进作业人员按照要求进行了岗位安全操作的培训。	符合
6			矿山企业应建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制。	矿山领导及安全管理人员、各岗位人员安全生产职责，责任制基本健全，对主要岗位职责进行了上墙公示。	符合
7			矿山企业应制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。	该矿山制定的管理制度含有以上安全管理制度。	符合

序号	评价类目	主要评价依据	评价内容	检查记录	检查结果
8	应急救援管理	《中华人民共和国安全生产法》及《金属非金属矿山安全规程》	矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救援协议。	矿山成立了应急救援领导小组，配备了兼职的救援小组，矿山与惠安堡镇卫生院签订了突发事件应急救援协议，按照要求配备了基本的应急救援器材和设备，如：担架、药箱、氧气袋等。	符合
9			矿山企业发生重大生产安全事故时，企业的主要负责人应立即组织抢救，采取有效措施迅速处理，并及时分析原因，认真总结经验教训，提出防止同类事故发生的措施。事故发生后，应按国家有关规定及时、如实报告；制定企业安全生产事故应急预案，矿山企业应使每个职工熟悉应急预案，并且每年至少组织一次矿山救灾演练。	矿山按照要求编制了《生产安全事故应急预案》，在盐池县应急局进行了备案，由大组织员工对预案进行了演练。	不符合
10	劳动管理	《中华人民共和国安全生产法》及《金属非金属矿山安全规程》	矿山企业应按照 GB11651-2009《劳动防护用品配备标准》的规定，从业人员配备符合国家标准或行业标准要求的劳动防护用品。露天矿山作业场所的从业人员，应按规定佩戴防尘用品。	矿山从业人员配发了安全帽、工作服、防尘口罩、手套等劳动防护用品，建立了发放台账。	符合
11			矿山企业从业人员应依法签订劳动合同或劳务协议。	矿山企业与从业人员签订了《员工劳动合同》。	符合
12			矿山必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。	现场查看，企业为员工缴纳了工伤保险，购买了安全生产责任险。	符合
13	危险监控	《金属非金属矿山安全规程》、《安全生产条例》宁安监规	矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合 GB14161 要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。	矿山的要害岗位及危险区域设置有安全警示标志，但标志牌维护不到位如：存在倾倒等现象。	不符合

序号	评价类目	主要评价依据	评价内容	检查记录	检查结果
14	安全技术费用管理	《金属非金属矿山安全规程》	矿山企业及其主管部门，在编制年度生产建设计划和长远发展规划的同时，应编制职业卫生工程技术措施计划和规划，并按国家规定提取和使用安全技术措施专项费用。该费用应全部用于改善矿山安全生产条件，不应挪作他用。	制定了 2021 年度安全生产费用提取和使用计划，保留了相关记录	符合
检查结果分析		符合项：12 项 不符合项：2 项			

安全生产管理单元评价小结：

- (1) 设置了安全生产管理机构，明确了管理机构、管理人员及岗位人员的安全生产职责。
- (2) 成立了事故应急救援领导小组，编制了《生产安全事故应急预案》。
- (3) 矿山根据自身生产情况建立了安全管理制度和安全操作规程。
- (4) 企业为矿山员工缴纳了工作保险，购买了安全生产责任险，现场提供了缴费单据。
- (5) 和外包单位签订了《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，收集了外包单位的资质证照、人员证件等资料。
- (6) 组织矿山从业人员在医院做了职业健康体检，建立了职工健康档案，与惠安堡镇卫生院签订了《突发公共卫生事件应急救援协议》。
- (7) 矿山在人员活动的办公生活区张贴了安全宣传栏及标语，提升了矿山的安全文化氛围。
- (8) 日常安全管理，形成了安全教育培训记录、安全投入、安全检查记录等台账。

一、安全管理单元存在的问题：

- 1、矿山的要害岗位及危险区域设置有安全警示标志，但标志牌维护不到位如：存在倾倒现象；2、未定期组织员工进行应急演练。

二、安全对策措施：

- 1、安排专人定期对矿区安全警示标志牌进行管理维护；2、定期组织员工进行应急演练，

保留演练影像资料。

本单元评价检查表共设检查项 14 项，符合项 12 项，2 项不符合。盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿在安全生产管理方面经过整改合格后可以满足安全生产要求。

5.2 采剥作业单元

评价对矿山采剥作业场所、边坡管理、挖掘高度、铲装作业等现状进行评价，依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）编制单元评价检查表，评价结果见表 5-3。

表 5-3 采剥作业单元安全评价检查表

序号	评价类目	主要评价依据	评价内容	检查记录	检查结果
1	作业场所安全	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）	4.12 在距坠落高度基准面 2m 以上(含 2m)的高处作业时，应佩带安全带或设置安全网、护栏等防护设施。高处作业时，不应抛掷物件，不应上下垂直方向双层作业。 遇有六级以上强风时，不得在露天进行起重和高处作业。	矿山有危险作业场所安全管理制度，制度中规定遇有暴风雨等恶劣天气停止作业。	符合
2			4.13 作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。	矿山作业现场检查无井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等。	符合
3	露天开采	《金属非金属矿山安全规程》5.1（GB16423-2006）	4.14 作业前应认真检查作业地点的安全情况，发现严重危及人身安全的征兆时，应迅速撤出危险区，同时设置警戒和照明标志，禁止人员和车辆通行，并报告矿有关部门及时处理，处理结果应记录存档。	有危险作业场所安全管理制度，制度规定进入作业区前矿山班组长负责检查作业地点的安全情况并做检查记录。	符合
4			5.1.2 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。	矿山自上而下分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。	符合

序号	评价类目	主要评价依据	评价内容	检查记录	检查结果
5	露天开采基本规定	《金属非金属矿山安全规程》5.1 (GB16423-2006)	5.1.4 采剥和排土作业，不应对深部开采或邻近矿山造成水害和其他潜在安全隐患。露天矿山，尤其是深凹露天矿山，应设置专用的防洪、排洪设施。	矿山采剥和临时排土作业未对邻近矿山造成水害和其他潜在安全隐患。	符合
6			5.1.6 在矿山铁路或道路两侧堆放物品时，应堆放稳固，且堆放物的边缘与铁路建筑接近限界的距离，应不小于0.75m；与道路路面边缘的距离，应不小于1m(若道路有侧沟，距侧沟外侧，应不小于0.5m)。	矿山道路两侧无乱堆放现象	符合
7			5.1.7 任何人不应擅自移动和毁坏矿山的测量基点；需要移动时，应经矿山地质测量部门同意，并经主管矿长批准。	矿山开采范围内无国家禁止开采和测量基点。	符合
8			5.1.10 因遇大雾、浓烟、尘雾和照明不良而影响能见度，或因暴雨、雪或有雷击危险，不能坚持正常生产时，应立即停止作业，威胁人身安全时，人员应撤至安全地点。	矿山制定有危险作业场所安全管理制度，遇能见度低、雨雪、大风等恶劣天气矿山停止作业活动。	符合
9			5.1.11 设备的走台、梯子、地板以及人员通行和操作的场所，应保持整洁和通行安全。不应在设备的顶棚存放杂物，并应及时清除上面的石块。	设备的走台、梯子、地板以及人员通行和操作的场所基本整洁。	符合
10			5.1.12 露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明。	采场通道通畅，有警示标志，夜间不生产无照明。	符合
11			5.1.19 产生点和产尘设备，应采取综合防尘技术措施。	穿孔机配备有收尘装置，运输道路洒水降尘。	符合
12	台阶构成的安全	《金属非金属矿山安全规程》5.2.1 (GB16423-2006)	5.2.1.1 生产台阶高度应符合：坚硬稳固的矿岩，爆破后由机械铲装时，台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍。人工开采时，不大于6米。 5.2.1.2 挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度应不大于机械最大挖掘高度的1.5倍。	台阶高度为8~15米左右，台阶高度符合要求；制定有挖掘机司机、装载机司机安全操作规程。	符合

序号	评价类目	主要评价依据	评价内容	检查记录	检查结果
13	要求		5.2.1.3 最小工作平台宽度，应在设计中规定。	现场勘查采面最小工作平台宽度不小于 4 米。	符合
14			5.2.5.8 边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。	制度规定边坡浮石清除时、设备移开，停止作业，同时应有现场监护人员负责监护。	符合
15	采场塌陷和边坡滑落	《金属非金属矿山安全规程》 5.2.5 (GB16423-2006)	5.2.5.9 在境界外邻近地区堆卸废石时，应遵守设计规定，保证边坡的稳固，防止滚石、滑塌的危害。并且废石场不应成为作用于边坡的附加荷载。	矿山产生的废石场主要用于铺设道路，未对临近地区造成危害。	符合
16			5.2.5.3 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理。	矿山制定有隐患排查治理制度，制度规定了检查及处理等内容。	符合
17			5.2.5.6 运输和行人的非工作帮，应定期进行稳定性检查。雨季应加强检查。发现坍塌或滑落迹象，应立即停止作业，撤出人员和设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告矿有关主管部门。	矿山专职安全员对运输和行人的非工作帮定期进行检查，有检查记录。	符合
18			5.2.3.6 不应用挖掘机铲斗处理粘厢车	矿山制定有挖掘机司机岗位安全操作规程。	符合
19	装卸作业	《金属非金属矿山安全规程》 5.2.3 (GB16423-2006)	5.2.3.7 两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的 3 倍，且应不小于 50m。	矿山制定有挖掘机司机岗位操作安全规程，运输司机岗位安全操作规程。	符合
20			5.2.3.10 挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致。	矿山制定有挖掘机司机、铲车司机岗位安全操作规程。	符合

序号	评价类目	主要评价依据	评价内容	检查记录	检查结果
21			5.2.3.11 挖掘机通过电缆、风水管、铁路道口时，应采取保护电缆、风水管及铁路道口的措施；在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施；上下坡时应采取防滑措施。	挖掘机活动范围内无电缆、风水管等。	符合项：21项
22			5.2.3.12 挖掘机、装载机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。	矿山制定有挖掘机、装载机司机、运输司机安全操作规程。	符合项：22项
检查结果分析		符合项：22项		不符合项：0项	

采剥作业单元评价小结：

依据（GB16423-2006）《金属非金属矿山安全规程》，该公司矿山采剥作业单元进行检查，矿山制定有挖掘机司机、装载机司机、运输司机安全操作规程，铲装车辆的操作及使用按照已有操作规程执行；制定有边坡安全管理制度，定期对边坡进行检查并做记录。本单元共检查22项，22项符合，盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿在采剥作业安全管理能满足安全生产要求。

5.3 外包工程管理单元

盐池县和顺矿业有限责任公司对惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿山的采掘施工、爆破作业采用外包的方式，委托湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司负责实施，双方签有矿山施工合同和安全管理协议。

本单元依据《爆破安全规程》（GB6722-2014）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）、《民用爆炸物品安全管理条例》和自治区公安厅安监局《关于进一步加强我区金属非金属矿山爆破作业安全管理实施意见》（宁政办发【2012】209号）等相关规定，对矿山承包单位的资质、人员资格以及矿山对承包单位监管等情况进行检查评价。

表 5-4 外包单位资质条件检查表

评价类目	评价项目	评价内容	评价依据	检查记录	检查结果
企业资质及取证情况	企业爆破作业资质	检查是否具备爆破作业所具备的资质证书；资质证书是否在有效期之内。	《自治区公安厅安监局关于进一步加强我区金属非金属矿山爆破作业安全管理实施意见的通知》宁政办发〔2012〕209号	矿山提供了湖北凯龙工程爆破有限公司的《爆破作业单位许可证》，资质等级为一级，有效期至 2023 年 3 月 3 日，矿山工程施工总承包贰级资质，有效期至 2025 年 3 月 18 日。	符合
	企业营业执照	企业是否取得合法的工商营业执照。	《爆破安全规程》GB6722—2014	爆破公司取得企业法人营业执照，营业执照有效期至 2025 年 3 月 18 日。	符合

表 5-5 外包工程安全管理

序号	检查项目和内容	检查依据	检查记录	检查结果
1	发包单位应当依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，对承包工程的安全生产实施管理和监督。	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安监总局令第 62 号第七条	发包单位（盐池县和顺矿业有限责任公司）设置有安全管理机构，配备有专职安全员，对外包单位进行管理和监督。	符合
2	发包单位应当审查承包单位的资质，不得将外包工程发包给不具备安全生产许可证相应资质的承包单位。承包单位的项目部承担施工任务的，发包单位除审查承包单位的安全生产许可证和相应资质外，还应当审查项目部的安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗等情况。	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安监总局令第 62 号第七条	发包单位（盐池县和顺矿业有限责任公司）在外包工程前对承包单位的资质、非煤矿山安全生产许可证、安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗等情况进行了审查。	符合

序号	检查项目和内容	检查依据	检查记录	检查结果
3	<p>发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。安全管理协议应当包括下列内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 安全投入保障； (二) 安全设施和施工条件； (三) 隐患排查与治理； (四) 安全教育与培训； (五) 事故应急救援； (六) 安全检查与考评； (七) 违约责任。 <p>安全管理协议的文本格式由国家安全生产监督管理总局另行制定。</p>	<p>《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安监总局令第62号 第八条</p>	<p>该矿按照国家安监总局62号令的规定签订了安全生产管理外包协议。</p>	符合
4	<p>发包单位是外包工程安全投入的责任主体，应当按照国家有关规定和合同约定及时、足额向承包单位提供保障施工生产安全所需的资金，明确安全投入时间和金额，并监督承包单位落实到位。</p> <p>对合同约定以外发生的安全隐患排查治理和其它所需的费用，发包单位应当提供合同价款以外的资金，保障安全生产需要。</p>	<p>《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安监总局令第62号 第九条</p>	<p>企业合同款中包含了承包方在安全方面所需的资金，对承包单位在安全管理、安全投入等进行监督检查。合同约定以外的安全费用双方协商解决。</p>	符合
5	<p>金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。</p>	<p>《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安监总局令第62号 第十一条</p>	<p>该公司矿山对外包工程的作业现场实施过程监督检查，实行统一管理。</p>	符合

序号	检查项目和内容	检查依据	检查记录	检查结果
6	发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安监总局令第62号第十四条	发包单位（盐池县和顺矿业有限责任公司）制定有相关方管理制度，对外包单位资质条件审核、考核等进行了规定，但无安全生产考核记录。	不符合

外包工程管理单元评价小结：

该矿山委托的爆破作业单位—湖北凯龙工程爆破有限公司是一家具有实施爆破及矿山工程施工作业所具备的资质、营业执照、安全生产许可证均在有效期内；有爆破工程技术人员资格证书，具备编制爆破设计的资质；爆破员、安全员持证上岗。

盐池县和顺矿业有限责任公司与湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司签订有《非煤矿山外包工程安全管理协议》，协议中规定了双方的安全职责。发包单位设置有安全管理机构，配备有专职安全员，对外包单位进行管理和监督；在外包工程前对承包单位的资质、非煤矿山安全生产许可证、安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗等情况进行了审查，在公司进行了备案，对外包工程的作业现场实施过程监督检查。

一、外包工程管理单元存在的问题：

发包单位（盐池县和顺矿业有限责任公司）制定有相关方管理制度，对外包单位资质条件审核、考核等进行了规定，但无安全生产考核记录。

二、安全对策措施：

对外包单位每年至少进行一次安全生产考核，并保留安全生产考核记录。

本单元共设检查项8项，符合项7项，1项不符合。矿山在今后的外包工程管理中应严格按照督促爆破公司按照《爆破安全规程》、《金属非金属矿山安全规程》进行作业，加强日常安全检查及外包单位安全管理工作，对不符合项整改完成后是能够满足安全生产要求。

5.4 矿山(厂内)运输单元

依据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006), 编制矿山运输检查表对矿山(厂内)运输道路和运输作业进行检查。

表 5-6 矿山运输单元安全评价检查表

序号	评价类目	主要评价依据	评价内容	检查记录	检查结果
1	矿山(厂内)机动车管理	《金属非金属矿山安全规程》5.3.2 (GB16423-2006)	企业应加强对厂内机动车辆的安全管理, 保证厂内机动车辆的安全运行。	矿山定期对车辆进行检查, 由安全员负责检查, 司机负责检查。	符合
2			企业应建立健全厂内机动车辆安全管理规章制度, 并认真执行。	矿山制定有运输司机安全操作规程。	符合
3			厂内机动车辆应逐步建立安全技术管理档案, 其内容包括: 1. 使用、维护、修理和自检记录; 2. 车辆事故记录。	矿山建立有厂内机动车辆安全技术管理档案。	符合
4			厂内机动车驾驶人员必须持证上岗。	矿山保存有矿内车辆驾驶人员资格证件。	符合
5			厂内运输道路技术参数满足要求。	运输道路宽约 8.5 米, 能满足运输要求。	符合
6			汽车运输注意事项: 陡坡、危险地段应设有警示标志。	运输道路设置有安全警示标志, 如限速标志。	符合
7			5.3.2.12 卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿点等)应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施, 并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的 2/5。	卸矿平台有足够的调车宽度, 卸矿地点设置有牢固可靠的挡车设施。	符合
8			5.3.2.15 露天矿场汽车加油站, 应设置在安全地点。不应在有明火或其他不安全因素的地点加油。	矿山采用加油车加油, 现场不储油。	符合
9			5.3.2.16 夜间装卸车地点, 应有良好照明。	夜间不进行作业。	符合
10			5.3.2.2 严禁超载运输, 不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品; 驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。不应在运行中升降车斗。	有相关的管理制度和岗位操作规程。	符合

序号	评价类目	主要评价依据	评价内容	检查记录	检查结果
11			5.3.2.3 双车道的路面宽度,应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道,不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求,则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。	该矿山运输道路设置了警示标志。	符合
12	矿山(厂内)机动车运输	《金属非金属矿山安全规程》5.3.2 (GB16423-2006)	5.3.2.4 雾天或烟尘弥漫影响能见度时,应开亮车前黄灯与标志灯,并靠右侧减速行驶,前后车间距应不小于30m。视距不足20m时,应靠右暂停行驶,并不应熄灭车前、车后的警示灯。 5.3.2.5 冰雪或多雨季节道路较滑时,应有防滑措施并减速行驶;前后车距应不少于40m;拖挂其他车辆时,应采取有效的安全措施,并有专人指挥。	矿山建设有职业环境管理制度,规定雾天或烟尘弥漫影响能见度时,冰雪或多雨季节道路较滑时减速行驶,并有专人指挥。	符合
13			5.3.2.6 山坡填方的弯道,坡度较大的填方地段以及高堤路基路段,外侧应设置护栏、挡车墙等。	通往作业平台的上山道路,临空侧设置有挡车墙、防护栏及警示标志。	符合
14			5.3.2.9 在主要运输道路及联络道路长大坡道,根据运行安全需要,设置汽车避让道。	矿山在坡道转弯处设置了汽车避让道。	符合
15			5.3.2.10 在铲装车时,人员不应检查、维护车辆;驾驶员不应离开驾驶室,不应将头和手臂伸出驾驶室外。	制定有铲装作业安全管理制度。	符合
16	矿山(厂内)机动车运输	《金属非金属矿山安全规程》5.3.2 (GB16423-2006)	5.3.2.13 拆卸车轮和轮胎充气之前,应先检查车轮压条和钢圈完好情况,如有缺陷,应先放气后拆卸。在举升的车斗下检修时,应采取可靠的安全措施。	由维修工按照安全要求作业。	符合
17			5.3.2.14 不应采用溜车方式发动车辆,下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时,司机不应离开,应使用停车制动,并采取安全措施。	矿山制定有运输司机安全操作规程。	符合
检查结果分析		符合项: 17 项		不符合项: 0 项	

矿山(厂内)运输单元评价小结:

依据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)对矿山(厂内)运输单元进行检查,矿山的运输道路宽约8.5米,高堤路基路段外侧设置有挡车墙;道路两侧设置有安全警示标

志和防护栏；转弯处设置了会车道；能见度不好、雨雪天气道路较滑时禁止作业，禁止运输车辆超载；矿山运输司机能够执行矿山的各项规章制度；矿山编制有《挖掘机司机安全操作规程》、《装载机司机安全操作规程》、《运输司机安全操作规程》，对矿山铲装作业的各项要求进行了规定。

本单元共检查 17 项，17 项符合，盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿在运输管理方面可以满足安全生产要求。

5.5 其他危害防治单元

其他防治单元主要是对矿山的防排水和防火灾情况进行评价，检查结果见下表。

表 5-7 矿山防排水、防灭火安全评价检查表

序号	评价类目	主要评价依据	评价内容	检查记录	检查结果
1	其他危害防治	《金属非金属矿山安全规程》5.9.1 防排水	露天矿山应建立洪水季节的防洪机制，制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。露天采场的总出入沟口、平硐口、排弃口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施；矿山应按设计要求建设排水系统，采场上方向应设置排水沟。有滑坡可能的矿山，应加强防排水管理，应防止地表水、地下水渗漏到采场。	矿山制定有相关制度，定期安排专人对采面边坡、采场等处进行专项检查。	符合
2			应采取措施防止雨水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡，边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定性时，以及疏干降水措施。	矿山边坡岩体不存在含水层。	符合
3		《金属非金属矿山安全规程》5.9.2 防火和灭火	矿山的建筑物和重要设备，应按 GBJ16 和国家发布的其他有关防火规定，以及当地消防部门的要求，建立消防隔离设施，设置消防设备和器材，消防通道上不准堆放杂物。 重要采掘设备应配备灭火器材。设备加注燃油时，不应吸烟或采用明火照明。不应在采掘设备上存放汽油或其他易燃易爆材料，不应用汽油擦洗设备。	矿山的建筑物和重要设备，配备有灭火器材。	符合
4			木材场、防护用品仓库、炸药库、氧和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等场所，应建立防火制度，备足消防器材；建立矿山、生产区的可燃物管理制度，并明确管理责任。	附近无明火等不安全因素，日常管理由安全员负责。	符合
检查结果分析		符合项：4 项		不符合项：0 项	

其他危害防治单元评价小结：

矿山所在地区的水文地质条件简单，造成采场水灾的主要因素是大气降水，因此，矿山在暴雨季节应做好防洪准备，采取有效的防洪措施，避免水灾、滑坡等安全事故的发生。

矿山火灾主要为可燃物着火、电气引起的外因火灾，矿山应加强可燃物管理，控制高温、热源；加强电气作业管理，可有效避免火灾发生。

本单元共检查 4 项，4 项符合，矿山防洪、防火管理能满足安全生产管理需要。

5.6 职业卫生单元

表 5-8 职业卫生单元安全评价检查表

序号	检查项目和内容	检查依据	检查记录	检查结果
1	用人单位应当采取下列职业病防治管理措施： （一）设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责该单位的职业病防治工作； （二）制定职业病防治计划和实施方案； （三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。	《中华人民共和国职业病防治法》第二十条	配备了职业卫生管理人员，负责职业病防治工作；建立了职业卫生管理制度和操作规程。编制了职业病防治计划和实施方案。	符合
2	用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的劳动防护用品。 用人单位为劳动者提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。	《中华人民共和国安全生产法》第二十三条	按岗位为职工提供劳动防护用品，员工在操作过程中能够按照要求佩戴和使用劳动防护用品。	符合
3	对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急处置措施等内容。	《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条	矿山在产生职业病危害因素的作业场所设置了职业危害告知牌。	符合
	用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业病防护用品。用人单位应当对职业病防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的职业病防护用品。	《工作场所职业卫生监督管理规定》第十六条	企业能够按照规定为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用。	符合

序号	检查项目和内容	检查依据	检查记录	检查结果
5	任何用人单位不得使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。	《工作场所职业卫生监督管理规定》第二十五条	没有使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。	符合
6	用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程。	《工作场所职业卫生监督管理规定》第十条	矿山定期组织作业人员进行培训，培训内容涉及到职业卫生方面的内容。	符合
7	存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。	《工作场所职业卫生监督管理规定》第二十条	企业委托宁夏安普安全技术咨询有限公司在矿山作业现场进行了职业病危害因素检测。	符合
8	用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施以及待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。	《工作场所职业卫生监督管理规定》第二十九条	企业与作业人员签订劳动合同中有职业病危害因素告知。	符合
9	矿山企业应加强职业危害因素的管理，做好作业场所的职业卫生和劳动保护工作，采取有效措施控制职业危害，使其作业场所有符合国家职业卫生标准。	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006 7.1.1	矿山采取各种方式对存在的职业病危害因素进行防治，如现场进行洒水降尘、穿孔设备设置收尘装置，个体防护等。	符合
10	矿山企业经常检查防尘设施，发现问题及时处理，保证防尘设施正常运转。	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006 7.1.3	矿山对防尘设施经常性的进行检查。	符合
11	露天矿汽车运输的道路，应采取防尘措施。	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006 7.1.20	运输道路采取洒水降尘措施。	符合
12	对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政等部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。	《中华人民共和国职业病防治法》第三十六条	组织员进行了职业健康检查，现场提供了职业健康检查总结报告。	符合
检查结果分析		符合项：12 项		不符合项：0 项

职业卫生单元评价小结：

该矿山主要的职业危害因素是粉尘、噪声、炮烟、震动及高低温等，产生于采剥、铲装和运输作业过程中，矿山建立了从业人员职业健康管理制度、劳动防护用品管理制度，且矿山主要采取个体防护、洒水降尘、安装除尘装备等措施。

评价检查表共设检查项 12 项，符合项 12 项。盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿在职业卫生方面可以满足安全生产要求。

5.7 应急管理单元

5.7.1 应急预案

公司 2021 年 4 月编制了矿山生产安全事故应急预案，应急预案清单见下表 5-9。

表 5-9 应急预案清单

应急预案		
类别	预案名称	预案编号
一 综合应急预案		
二 专项应急预案		
1 高处坠落事故专项应急预案	2 机械伤害事故专项应急预案	
3 触电事故专项应急预案	4 车辆事故专项应急预案	
5 物体打击事故专项应急预案	6 坍塌事故专项应急预案	
7 爆破事故专项应急预案	8 火药爆炸事故专项应急预案	
9 淹溺事故专项应急预案	10 火灾事故专项应急预案	
三 现场处置方案		
1 高处坠落事故现场处置方案	2 机械伤害事故现场处置方案	
3 触电事故现场处置方案	4 车辆事故现场处置方案	
5 物体打击事故现场处置方案	6 坍塌事故现场处置方案	
7 爆破事故现场处置方案	8 火药爆炸事故现场处置方案	
9 淹溺事故现场处置方案	10 火火灾事故现场处置方案	

5.7.2 应急救援组织

矿山成立了事故应急救援领导小组。具体成员和小组设置如下：

组 长：陈志国

副组长：殷兆慧

成 员：殷占文、陈志彦、翟彦东、刘彦红

应急救援领导小组职责：

- (1) 负责矿山生产安全事故的应急组织领导和决策指挥工作；
- (2) 当矿山发生生产安全事故时，下达应急处置指令；
- (3) 接受作业地应急局的领导，报告并落实指令；
- (4) 负责生产安全事故现场应急指挥工作；
- (5) 向地方政府申请救援或配合政府开展应急工作。

应急救援领导小组组长职责：

- (1) 领导矿山生产安全事故应急响应和处理工作，担任生产安全事故应急处置的最高指挥；
- (2) 下达预警指令和解除指令；
- (3) 主持应急处理会议，宣布进入应急响应状态，立即组织人员赶赴事故现场，部署应急救援工作；
- (4) 向地方政府及应急管理部门报告，并落实指令及请求支援；
- (5) 发布应急状态解除命令，宣布应急状态解除；
- (6) 审定并签发矿山生产安全事故综合应急预案、专项预案、现场处置方案。

5.7.3 应急物资

矿山目前已配备了车辆、担架、撬棍、灭火器、急救药箱、千斤顶等紧急物资，同时，矿山现场的挖掘机、装载机等设备可用作应急救援设备使用。

5.7.4 应急预案的管理

本单元依据安全标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)、《生产安全事故应急预案管理办法（2019年修订）》应急管理部令第2号（2019年9月1日起施行）、《中华人民共和国突发事件应对法》和相关法律法规，

对矿山和项目的应急预案的内容、培训、演练和更新等进行评价。

表 5-10 应急预案检查表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	检查结果
1	矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、运输、使用单位，应当制定具体应急预案。	《中华人民共和国突发事件应对法》第二十三条	矿山编制了生产安全事故应急预案，应急预案按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则进行编制。	符合
2	编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查。	《生产安全事故应急预案管理办法》第十条	矿山编制应急预案前，进行了事故风险评估和应急资源调查。	符合
3	生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 对于某一种或者多种类型的事 故风险，生产经营单位可以编 制相应的专项应急预案，或将 专项应急预案并入综合应急预 案。	《生产安全事故应急预案管理办 法》第六条、第十四条	矿山编制的应急预案包括综合 应急预案、专项应急预案及现场处置 方案。	符合
4	应急预案中明确了应急组织形 式，构成单位人员及各机构职 责。	《生产经营单位安全生产事故应 急和处置程序与应急预案编制导 则》GB/T29639-2020 6.3	在应急预案中有应急救援组织 的构成、责任等内容，并且规定 了相应人员和组织的职责。	符合
5	通信保障：建立应急通信系统 及维护方案，确保事故发生期间信 息畅通。	《生产经营单位安全生产事故应 急和处置程序与应急预案编制导 则》GB/T29639-2020 6.8.1	应急预案内容有通讯与信息保 障。	符合
6	应急队伍保障：包括专业应急 队伍、兼职应急队伍。	《生产经营单位安全生产事故应 急和处置程序与应急预案编制导 则》GB/T29639-2020 6.8.2	矿山成立了应急救援领导小组， 成立了兼职的应急救援队伍。	符合
7	应急物资装备保障：应急救援 需要使用的应急物资和装备的 类型、数量、性能、存放位置、 管理责任人及其联系方式等内 容。	《生产经营单位安全生产事故应 急和处置程序与应急预案编制导 则》GB/T29639-2020 6.8.3	矿山配备有必要的应急物资，如 担架、氧气袋、急救药箱等。	符合
8	应定期进行应急演练。	《生产经营单位安全生产事故应 急和处置程序与应急预案编制导 则》GB/T29639-2020 6.9.2	矿山未定期组织人员进行应急 演练。	不 符 合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	检查结果
9	其他生产经营单位中涉及实行安全生产行政许可的，其综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系（或属地关系）报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理机关和有关部门备案。	宁夏回族自治区生产安全事故应急预案管理办法（试行）宁政办发[2011]117号 第十八条	现场查看了企业2021年4月编制的《盐池县和顺矿业有限责任公司矿山安全生产事故应急预案》，应急预案在盐池县应急管理局进行了备案，备案编号为640323[2021]067。	符合
检查结果分析		符合项：8项 不符合项：1项		

应急管理单元评价小结：

通过以上检查表的评价，矿山编制了《矿山生产安全事故应急预案》，预案共9项。按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020、《生产安全事故应急预案管理办法（2019年修订）》应急管理部令第2号（2019年9月1日起施行）进行编制。该预案中，明确了应急救援指挥部的人员构成，并确定了事故应急处理程序，配备了应急器材、应急药箱等应急救援物资，该预案已在盐池县应急管理局进行了备案。

本单元存在主要问题：未制定本单位的应急预案演练计划，未组织员工进行演练。

本单元共检查9项，符合8项，1项不符合。盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿矿山建设项目应急管理方面经整改完成后能满足安全生产要求。

5.8 主要危险、有害因素预先危险分析

火灾爆炸、爆破伤害、中毒窒息、岩体坍塌、落石伤人、高处坠落、机械伤害、触电（电气、雷击）伤害、车辆伤害、职业卫生危害（粉尘、噪声）等是露天矿山开采的主要危险有害因素，通过采用预选危险分析、事故树分析，找出主要危险有害因素导致安全生产事故的触发事件、事故原因、基本事件，提出与之对应安全措施。

崩塌、垮塌、滑坡是开采过程存在的主要危险因素；炸药爆炸、爆破伤害等是爆破作业过程中存在的主要危险、有害因素，通过预先危险性分析，对以上因素进行危险度评价，确定其危险度及可能导致的事故后果，提出可行的安全对策措施，指导企业预防和控制事故的

发生。评价结果见表 5-11。

通过主要危险、有害因素的预先危险分析，找出导致事故发生的触发事件，分析事故原因和事故后果，提出可行的预防措施和建议。

通过对主要危险、有害因素的预先危险分析，可以看出，危险因素的危险等级多为一级，会造成人员伤亡和系统损坏，矿山必须采取预防措施并认真落实。预防措施能够有效发挥作用，事故的危险性可以大大降低。

表 5-11 主要危险有害因素预先危险分析表

单元	危险因素	触发事件	事故原因	后 果	危险等级	措 施及建 议
采剥作业单元	崩塌	局部残留矿岩、伞檐掉落。	1、采场有残留矿岩、伞檐、受爆炸产生震动的影响； 2、未按自上而下采掘顺序或掏挖时，使岩体突露、松动。	人员伤亡 财产损失	3	1、按照自上而下分层开采方式开采； 2、表面高度、坡面角符合《规程》要求； 3、及时清除边坡残留矿料； 4、做好边坡稳定性监测； 5、危险坡面应进行支护。
	垮塌	大范围岩体（包括爆堆装运时顺坡滑落。	掏底采掘、爆破振捣。	人员伤亡 财产损失	3	
	滑坡	边坡矿岩大面积、大规模垮塌、滑动。	1、边坡角、边坡高度过大不良地质条件。 2、爆破冲击波过大。	重大人员伤亡财产损失	3	
	高处坠落	高处作业	1、作业人员在超过 2 米的高处作业。 2、作业人员没有采取防坠落安全措施； 3、作业人员未按要求安全穿戴劳动防护用品。	人员伤亡	2 或 3	1、选择和使用可靠的防坠落设备，配备合格的高处作业安全防护用具并正确佩戴和使用； 2、严禁工作人员带病、疲劳、情绪不稳定时登高作业。
外包工程单元	炸药固有爆炸特性	火灾、爆炸	违反操作规程。	人员伤亡 财产损失	3	1、严格按《爆破安全规程》作业； 2、严格炸药的运输、装卸和储存； 3、严格炸药的领退和临时保管； 4、实施爆破必须编制爆破说明，严格执行爆破操作。
	人的行为导致爆炸	火灾、爆炸	未按操作规程执行操作。	人员伤亡 财产损失	3	
	爆炸引起中毒	爆 炸	1、未设警戒； 2、作业人员违章入内； 3、爆破后炮烟未散进入作业	人员伤害	2	

单元	危险因素	触发事件	事故原因	后 果	危险等级	措施及建议
			场。			
	爆破伤害	爆破作业	1、无爆破说明; 2、在条件不具备的情况下实施爆破; 3、装填炸药使用金属工具; 4、未能检查出盲炮; 5、爆破员违章操作。	人员伤害 财产损失	3	
	爆破伤害	爆破作业	1、无爆破说明; 2、在条件不具备的情况下实施爆破; 3、装填炸药使用金属工具; 4、未能检查出盲炮; 5、爆破员违章操作。	人员伤害 财产损失	3	作业时应有明确清晰的信号，同时对危险区域设置规范的安全警示禁止标志。
其他危害单元	水灾	1、暴雨引发的洪水; 2、采矿中遇含水层。	1、暴雨引发的山洪; 2、矿岩含水层发生突水。	人员伤亡 财产损失	2或3	1、汛期加强防洪管理; 2、根据需要，在采场挖排水沟; 3、加强矿山水文地质调查; 4、采场的总出入沟口、排水口和工业场地等处，采取妥善的防洪措施; 5、暴雨天气，应停止深部开采作业，从业人员应及时离开作业区。
	2、火工产品爆燃 3、油料木材等易燃物明火; 4、吸烟、照明、烤火取暖等产生明火; 5、可燃气体遇明火。		1、电气设施遭雷击产生明火; 2、吸烟、照明、烤火取暖等产生明火，引燃可燃物 3、爆破作业过程违章导致火工产品爆燃。	人员伤亡 财产损失	2或3	1、杜绝质量不合格的电器产品，电器设备应当有接地、过流、漏电保护装置; 2、完善火工产品运输、装卸、储存过程的各项管理制度; 3、严格爆破作业规程; 4、有效控制火源; 5、防火区域按规定设置消防设备和器材，设置清晰的防火警示标志。
职业卫生单元	粉尘	长期在粉尘超标的作业场所作业;	1、长期在粉尘超标的环境中工作; 2、未采取降尘措施; 3、个体防护差。	可导致尘肺病	2	1、作业环境粉尘浓度符合安全规定; 2、采取有效的降尘措施和个体防护措施; 3、对作业人员定期体检，建立监护档案。

单元	危险因素	触发事件	事故原因	后 果	危险等级	措施及建议
	噪声	长期在噪声较大的作业场所作业。	1、长期在噪声较大环境中工作； 2、未采取降噪声措施； 3、个体防护差。	噪声可导致耳聋等职业病。	2	1、新、改、扩建企业噪声不得超过 85dB (A)； 2、采取减弱或消除噪声措施，采取隔离措施；3、达不到标准的，应佩戴防噪声用具或缩短工作时间；4、对作业人员定期体检，建立监护档案。

5.9 高处坠落事故树分析

在开采工作面清理危石、浮石、伞檐，采面临边处工作，在平台作业时（作业人员会处在超过 2 米）没有安全防护，都有潜在的高处坠落危险。因此，预防高处坠落是安全工作的重要方面。

通过事故树分析，找出导致高处坠落的基本事件，针对基本事件采取有效措施，预防高处坠落事故的发生。高处坠落事故树见图 5-1。

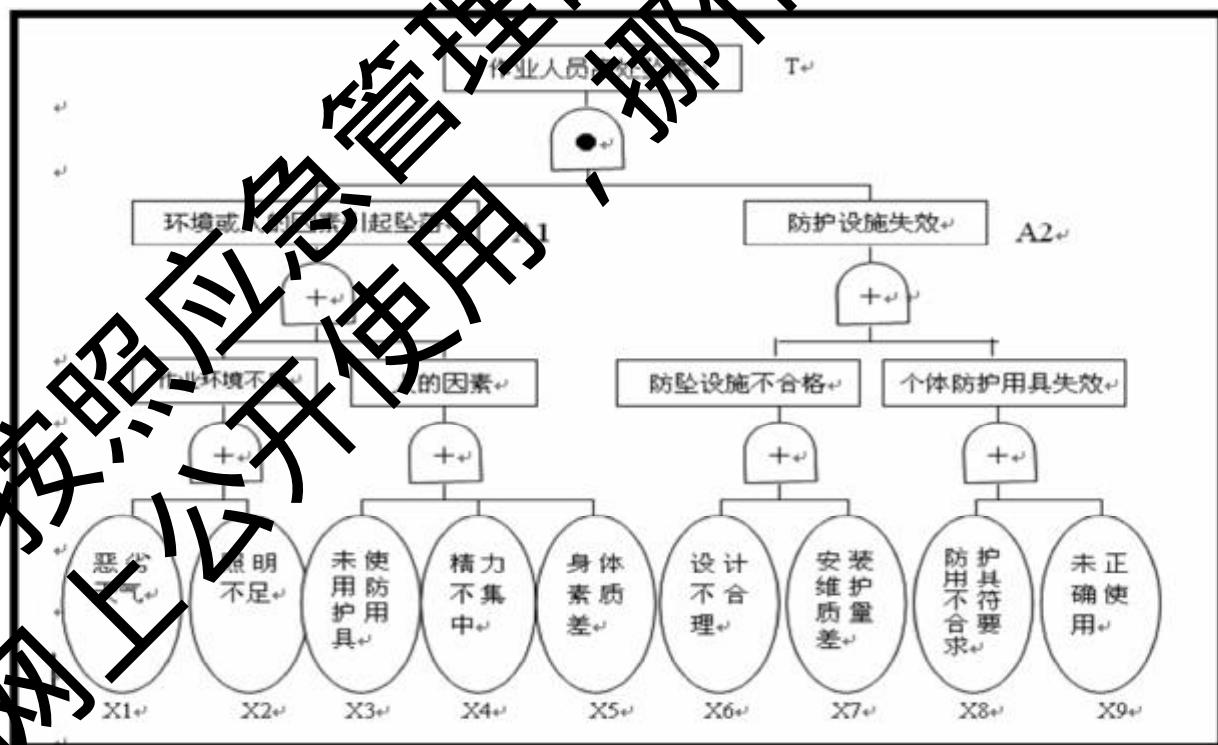


图 5-1 高处坠落事故树

其结构函数式为：

$$T = (X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5) \times (X_6 + X_7 + X_8 + X_9)$$

得到二个最小径集，分别为：

$$P1 = \{X_1 X_2 X_3 X_4 X_5\}$$

$$P2 = \{X_6 X_7 X_8 X_9\}$$

计算结构重要度，可得：

$$I_{\Phi}(1) = I_{\Phi}(2) = I_{\Phi}(3) = I_{\Phi}(4) = I_{\Phi}(5) < I_{\Phi}(6) = I_{\Phi}(7) = I_{\Phi}(8) = I_{\Phi}(9)$$

通过分析，高处坠落事故的主要致因因素有四个，一是作业环境不良、二是人的因素，三是防坠落设施不合格，四是个体防护用品失效。其中环境或人的因素、防护失效是导致坠落事故发生的重要因素。

安全对策措施：

- 1、选择和使用可靠的防坠落设备，配备合格的高处作业安全防护用具并正确佩戴和使用。
- 2、严禁工作人员带病、疲劳、情绪不稳定时登高作业，严禁有高处作业生理缺陷的人员登高作业。
- 3、定期检修、维护安全防护设施，保证其安全可靠性。
- 4、登高作业前应采取有效的防坠落安全措施。

5.10 落石伤人事故树分析

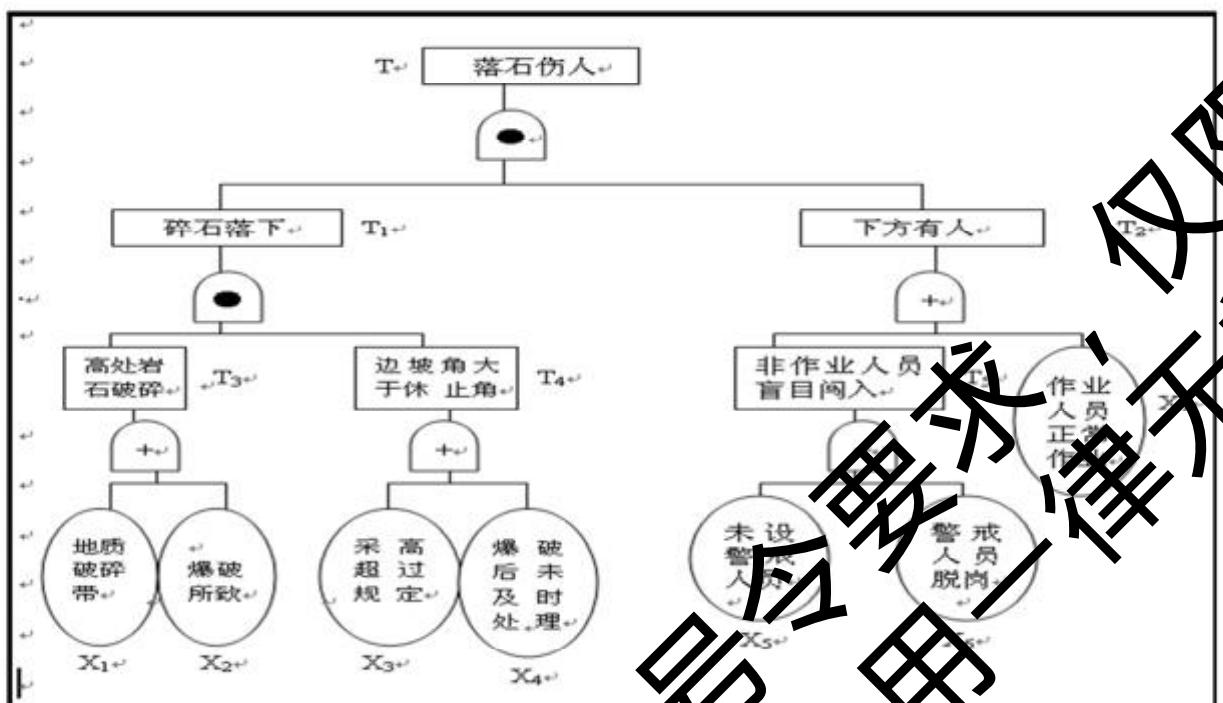


图 5-2 落石伤人事故树

$$\begin{aligned}
 T &= T_1 T_2 = T_3 T_4 (T_5 + X_7) = (X_1 + X_2)(X_3 + X_4)(X_5 + X_6 + X_7) \\
 &= X_1 X_3 X_5 + X_1 X_3 X_6 + X_1 X_3 X_7 + X_1 X_4 X_5 + X_1 X_4 X_6 + X_1 X_4 X_7 + X_2 X_3 X_5 + X_2 X_3 X_6 + X_2 X_3 X_7 \\
 &\quad + X_2 X_4 X_5 + X_2 X_4 X_6 + X_2 X_4 X_7
 \end{aligned}$$

得出最小割集

$$K_1 = \{X_1 X_2 X_3\} \quad K_2 = \{X_1 X_3 X_5\} \quad K_3 = \{X_1 X_3 X_7\} \quad K_4 = \{X_1 X_4 X_5\}$$

$$K_5 = \{X_1 X_4 X_7\} \quad K_6 = \{X_1 X_4 X_6\} \quad K_7 = \{X_2 X_3 X_5\} \quad K_8 = \{X_2 X_3 X_6\}$$

$$K_9 = \{X_2 X_3 X_7\} \quad K_{10} = \{X_2 X_4 X_5\} \quad K_{11} = \{X_2 X_4 X_6\} \quad K_{12} = \{X_2 X_4 X_7\}$$

分析最小割集，得到结构重要度排序

$$I\Phi(1) = I\Phi(2) = I\Phi(3) = I\Phi(4) > I\Phi(5) = I\Phi(6) = I\Phi(7)$$

定性分析：由于 X_1 为自然条件， X_2 为生产工艺过程中的重要部分，因此防止顶上事故的发生要杜绝 X_3 、 X_4 、 X_5 、 X_6 、 X_7 的发生：

1、采面高度、破面角要符合设计的规定。

2、爆破后及时处理浮石。

3、危险地带放好警戒，禁止人员进入。

4、严禁工作人员违章作业。

5.11 触电伤害事故树分析

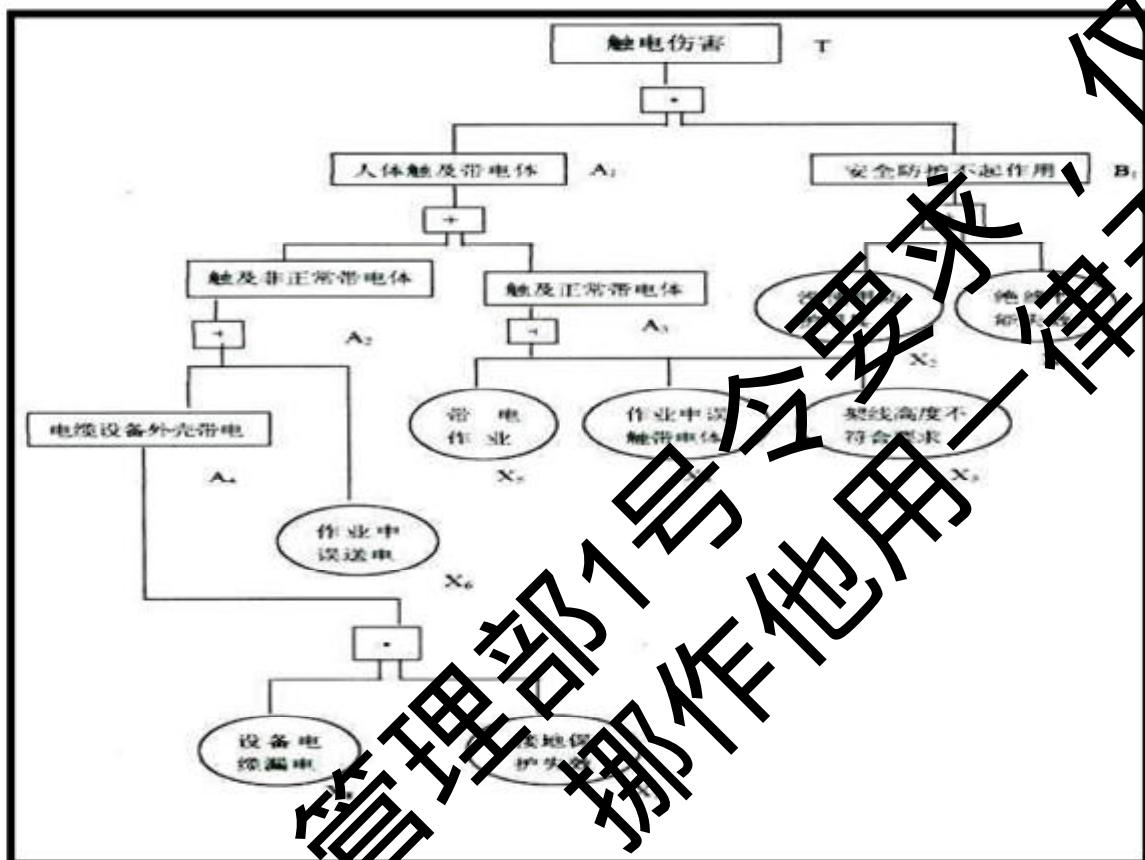


图 5-21 触电伤害事故树

求出最小割集：

$$\begin{aligned}
 \text{合取范式: } T &= A_1 \cdot B_1 = (A_2 + A_3) \cdot (X_2 + X_1) \\
 &= (A_2 + X_6 + X_4) \cdot (X_2 + X_1) \\
 &= (X_7 + X_8 + X_6 + X_5 + X_4 + X_3) \cdot (X_2 + X_1) \\
 &= X_1 \cdot X_7 \cdot X_8 + X_2 \cdot X_6 + X_2 \cdot X_5 + X_2 \cdot X_4 + X_2 \cdot X_3 + \\
 &\quad X_1 \cdot X_7 \cdot X_8 + X_1 \cdot X_6 + X_1 \cdot X_5 + X_1 \cdot X_4 + X_1 \cdot X_3
 \end{aligned}$$

所以有最小割集： $K_1 = \{X_1, X_3\}$ $K_2 = \{X_1, X_4\}$ $K_3 = \{X_1, X_5\}$

$$K_4 = \{X_1, X_6\} \quad K_5 = \{X_1, X_7, X_8\} \quad K_6 = \{X_2, X_3\} \quad K_7 = \{X_2, X_4\}$$

$$K_8 = \{X_2, X_5\} \quad K_9 = \{X_2, X_6\} \quad K_{10} = \{X_2, X_7, X_8\}$$

根据近似计算公式求结构重要系数 $I_\phi(i)$

$$I_\phi(i) = \sum_{X_i \in K_i} \frac{1}{P_i} 2^{X_i-1}$$

$$\text{同理: } I_\phi(1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{3-1}} = 2.25 \quad I_\phi(2) = 2.25$$

$$I_\phi(3) = \frac{1}{2} \times 2 = 1 \quad I_\phi(4) = \frac{1}{2} \times 2 = 1 \quad I_\phi(5) = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

$$I_\phi(6) = \frac{1}{2} \times 2 = 1 \quad I_\phi(7) = \frac{1}{2^{3-1}} \times 2 = 0.5 \quad I_\phi(8) = \frac{1}{2^{3-1}} \times 2 = 0.5$$

所以结构重要度大小排列顺序为:

$$I_\phi(1) = I_\phi(2) > I_\phi(3) = I_\phi(4) = I_\phi(5) = I_\phi(6) > I_\phi(7) = I_\phi(8)$$

由上分析可知，造成触电事故的发生至少有 10 个途径，为避免顶上事故的发生，首先要从防护措施入手，另外作业人员带电作业，接触中带电体及架设线高度不足也是重要原因之一。

5.12 机械伤害事故树分析

机械伤害事故树分析过程为：（1）画出事故树；（2）求最小割集并进行结构重要度分析。事故树如下

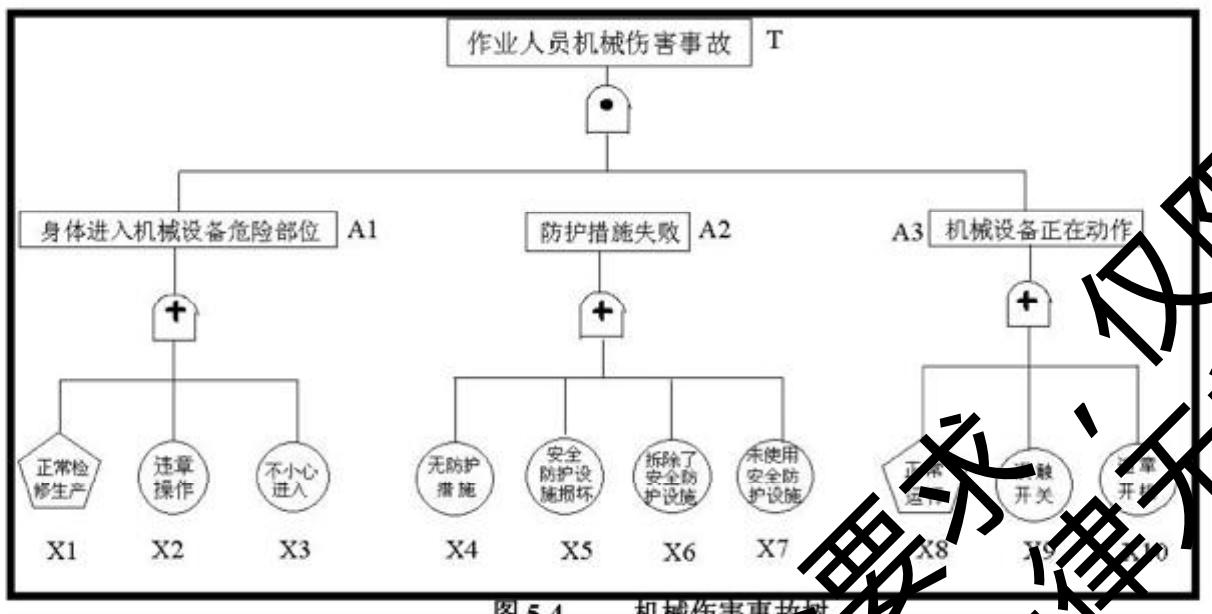


图 5-4 机械伤害事故树

该事故树的结构函数式为：

$$T = A1 \cdot A2 \cdot A3$$

$$\begin{aligned}
 &= (X_1 + X_2 + X_3) \cdot (X_4 + X_5 + X_6 + X_7) \cdot (X_8 + X_9 + X_{10}) \\
 &= X_8 X_1 X_4 + X_8 X_1 X_5 + X_8 X_1 X_6 + X_8 X_1 X_7 + X_8 X_2 X_4 + X_8 X_2 X_5 + X_8 X_2 X_6 + X_8 X_2 X_7 + \\
 &\quad X_8 X_3 X_4 + X_8 X_3 X_5 + X_8 X_3 X_6 + X_8 X_3 X_7 + X_9 X_1 X_4 + X_9 X_1 X_5 + X_9 X_1 X_6 + X_9 X_1 X_7 + \\
 &\quad X_9 X_2 X_4 + X_9 X_2 X_5 + X_9 X_2 X_6 + X_9 X_2 X_7 + X_9 X_3 X_4 + X_9 X_3 X_5 + X_9 X_3 X_6 + X_9 X_3 X_7 + \\
 &\quad X_{10} X_1 X_4 + X_{10} X_1 X_5 + X_{10} X_1 X_6 + X_{10} X_1 X_7 + X_{10} X_2 X_4 + X_{10} X_2 X_5 + X_{10} X_2 X_6 + \\
 &\quad X_{10} X_2 X_7 + X_{10} X_3 X_4 + X_{10} X_3 X_5 + X_{10} X_3 X_6 + X_{10} X_3 X_7
 \end{aligned}$$

得出最小割集 K：

$K_1 = \{X_8, X_1, X_4\}$	$K_2 = \{X_8, X_1, X_5\}$	$K_3 = \{X_8, X_1, X_6\}$
$K_4 = \{X_8, X_1, X_7\}$	$K_5 = \{X_8, X_2, X_4\}$	$K_6 = \{X_8, X_2, X_5\}$
$K_7 = \{X_8, X_2, X_6\}$	$K_8 = \{X_8, X_2, X_7\}$	$K_9 = \{X_8, X_3, X_4\}$
$K_{10} = \{X_8, X_3, X_5\}$	$K_{11} = \{X_8, X_3, X_6\}$	$K_{12} = \{X_8, X_3, X_7\}$
$K_{13} = \{X_9, X_1, X_4\}$	$K_{14} = \{X_9, X_1, X_5\}$	$K_{15} = \{X_9, X_1, X_6\}$
$K_{16} = \{X_9, X_1, X_7\}$	$K_{17} = \{X_9, X_2, X_4\}$	$K_{18} = \{X_9, X_2, X_5\}$
$K_{19} = \{X_9, X_2, X_6\}$	$K_{20} = \{X_9, X_2, X_7\}$	$K_{21} = \{X_9, X_3, X_4\}$

$$K_{22} = \{X_9, X_3, X_5\} \quad K_{23} = \{X_9, X_3, X_6\} \quad K_{24} = \{X_9, X_3, X_7\}$$

$$K_{25} = \{X_{10}, X_1, X_4\} \quad K_{26} = \{X_{10}, X_1, X_5\} \quad K_{27} = \{X_{10}, X_1, X_6\}$$

$$K_{28} = \{X_{10}, X_1, X_7\} \quad K_{29} = \{X_{10}, X_2, X_4\} \quad K_{30} = \{X_{10}, X_2, X_5\}$$

$$K_{31} = \{X_{10}, X_2, X_6\} \quad K_{32} = \{X_{10}, X_2, X_7\} \quad K_{33} = \{X_{10}, X_3, X_4\}$$

$$K_{34} = \{X_{10}, X_3, X_5\} \quad K_{35} = \{X_{10}, X_3, X_6\} \quad K_{36} = \{X_{10}, X_3, X_7\}$$

以上分析可知：共有 36 种引起机械伤害事故的途径，说明发生的可能性较大。

结构重要度分析

按下面公式计算结构重要度系数：

$$I_\phi(i) = \sum_{X_i \in K_1} \frac{1}{(P_i)^2}$$

$$I(1) = I(2) = I(3) = I(8) = I(9) = I(10) = \left(\frac{1}{2^{3-1}}\right) \times 12 = 3$$

$$I(4) = I(5) = I(6) = I(7) = \left(\frac{1}{2^{3-1}}\right) \times 9 = 2.25$$

结构重要度顺序为： $I_\phi(1) = I_\phi(2) > I_\phi(3) = I_\phi(8) = I_\phi(9) = I_\phi(10) >= I_\phi(4) = I_\phi(5) = I_\phi(6) = I_\phi(7)$

结论：

该事故树有 36 个最小割集，其中任何一个基本原因事件发生都可能会导致顶上事件的发生。通过分析可知：在正常检修、生产时进入机械危险部位和机械正常运行的情况下，如果防护措施失效，就会导致事故的发生。因此，加强生产作业中的安全防护是防止机械伤害的关键，即保持安全防护设施的完好，按规定使用安全防护用品等。还有禁止违章作业和冒险接触机械危险部位，操作时集中精力，防止非操作人员随意开机，做好正常检修设备时的安全防护措施等，对于预防机械事故的发生也很重要。

第六章 安全对策措施及建议

6.1 安全对策措施

安全对策措施是指消除或减弱危险、有害因素的技术措施和管理措施，是预防和保障整个生产系统、生产辅助系统安全的对策措施。表 6-1 针对矿山存在的主要问题提出安全对策措施，指导企业的安全管理。

表 6-1 矿山存在的主要问题及相应的安全对策措施

问题及隐患	整改措施、建议及整改要求
矿山的要害岗位及危险区域设置有安全警示标志，但标志牌维护不到位如：存在倾倒等现象。	安排专人定期对矿区安全警示标志牌进行管理维护。
未制定本单位的应急预案演练计划，未组织员工进行演练。	制定本单位的应急预案演练计划，定期组织员工进行演练。
发包单位（盐池县和顺矿业有限责任公司）制定了相关方管理制度，对外包单位资质条件审核、安全生产考核等进行了规定，但无安全生产考核记录。	由发包单位每年至少进行一次安全生产考核，并保留安全生产考核记录。

6.2 本次评价建议补充的安全对策措施与建议

为了加强对危险、有害因素的控制，提高矿山生产系统及辅助生产系统的安全性，项目评价组根据本评价项目存在的危险、有害因素和现场核查中发现的问题，依据有关金属非金属矿山生产的相关法规标准，对该惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿提出如下的安全技术措施及建议，供该矿山在今后的生产工作中参考。

6.2.1 安全管理

1 制定符合矿山实际的安全生产管理制度并贯彻执行，安全生产管理制度应包括但不限于以下制度：

- a、安全生产责任制；
- b、安全生产投入管理；

- c、安全教育培训；
- d、设备设施管理；
- e、危险作业许可；
- f、特种作业人员管理；
- g、安全检查与隐患治理；
- h、事故和应急；
- i、安全奖惩；
- j、职业健康管理；
- k、劳动防护用品管理；
- L、外包单位安全生产管理。

2、企业应保证安全生产资金的有效投入，有足额的安全专项资金用于完善安全生产条件、配备劳动防护用品、安全生产培训、消除安全隐患。

依据财政部安全生产监管总局联合印发《企业安全生产费提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）矿山企业安全费用依据开采的原矿产量按月提取，露天矿山每吨2元。

3、矿山企业应按照GB/T4758和《劳动防护用品配备标准(试行)》的规定，为作业人员配备符合国家标准或行业标准要求的劳动防护用品。进入矿山作业场所的人员，应按规定佩戴防护用品。

4、矿区道路及危险地段应有限速标志和安全警示标志。

3、矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，不应上岗作业。

4、矿长应具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理矿山事故的能力，并经依法培训合格，取得安全任职资格证书。

矿山生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。

矿山生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年再培训的时间不得少于 20 学时。

矿山生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，生产经营单位还应当完善和落实师傅带徒弟制度。

6、现场安全管理是矿山企业的一项重要工作，建议采取下列对策措施：

①重点岗位，重要设备和设施及危险区域，应严加管理，并设照明和警示标志；生产现场危险区域、生产设备转动部位必须设置安全防护装置；

②安全生产管理人员要经常深入现场，发现问题及时采取措施进行处理；

③严格执行安全检查制度，详细记录现场安全检查内容。

7、企业管理层要充分调动和发挥广大员工安全管理工作的积极性和主动性，做到全员参与，积极实施岗位风险辨识与监控工作，认真落实好企业安全生产主体责任。

①企业应完善隐患自查、隐患上报、隐患整改、接受监督指导等机制，使事故得到及时有效的整治。

②主要负责人履职落实到位。企业主要负责人是本企业安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，必须持证上岗，保证企业证照齐全有效，合法生产经营。

③安全投入落实到位。企业必须按规定及时足额提取和使用安全生产费用。

④教育培训落实到位。企业必须加强全员培训，保证培训率、合格率达到 100%，重点抓好新员工、合同工、农民工的三级安全教育、培训，倡导以师带徒、以老带新。

⑤基础管理落实到位。各类企业要扎实开展标准化达标创建，把班组建设作为关键环节，从班组和岗位安全生产标准化抓起，推动技术达标、岗位达标、专业达标和企业达标。

⑥制定相应管理措施，设置明显的安全警示标志、安全通道标志及风险告知牌，配备必要的防护器具，确保在岗职工会用能用。

⑦动火作业、有限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、抽堵盲板作业、设备检维修作业等高危险性作业全部实施作业票管理。

⑧应急救援落实到位。企业必须编制完备适用的安全生产事故应急预案，配备相应的应

急救救援器材和设备，并定期组织演练。

⑨必须分级设置专（兼）职应急指挥人员，赋予其现场临时处置权，并进行全面培训，确保发生事故时能够及时高效处置并组织人员疏散。

⑩经常开展员工应急教育，确保员工在发生事故后知晓撤离路径，并能够及时撤离。

⑪企业应制定外聘人员管理的管理制度，外聘人员资格审查、考核、培训等形成的资料，由企业负责收集、管理，并归入人事档案。各级安全管理部和工程技术部门负责外聘人员的安全与环境管理。

6.2.2 应急管理

在采取了各项防范措施后，矿山仍然存在发生事故的可能性，因此在事故发生后，启动事故应急救援可有效降低事故伤害和经济损失。矿山必须根据矿山生产性质和特点编制事故应急预案，以便在发生事故后，各部门可以各司其职开展事故救援，最大限度的减少事故损失，恢复生产。

为加强矿山作业中的应急救援能力，矿山应定期组织应急救援的演练，内容包括现场伤员的急救和爆破事故等。矿山还应定期组织员工参加简单的医疗急救培训，观看应急救援知识的影像资料，熟悉公司事故应急预案。购置充足的应急设备，并定期对其进行测试，以保证其能正常使用。

矿山救护队配备包括但不限于下列应急救援器材设备：

- a、车辆；
- b、应急通讯工具（具备随时与外界联络能力）；
- c、挖掘机；
- d、人工挖掘工具；
- e、破拆用千斤顶；
- f、破拆工具；
- g、担架、氧气瓶、氧气枕、急救包。

矿山负责人应针对应急预案，适时的组织工作人员进行演练，提高应急预案的可行性和人员的熟练程度。最后，矿山在事故或事件发生后，应对发生的原因进行调查分析，针对事故或事件发生的原因，责成责任部门或责任人采取纠正措施，并组织对应急预案和相关程序进行评审及修订，使其不断完善，提高人员的应急应变能力。

6.2.3 采剥作业

采场是人员密集的重要地方，也是边坡、穿爆、运输及机械事故频发地点，安全管理显得特别重要，因此建议：

- 1、严格按照《金属非金属矿山安全规程》的规定，自上而下逐层顺序开采；
- 2、对矿山的安全出入口，安全撤离路线作明显的标志；
- 3、该矿山台阶坡面角较大，应加强边坡管理；
- 4、严格控制台阶高度和边坡角，雨季时尤需注意边坡滑移监测；
- 5、采剥工作面有浮石时，必须制定有效的安全措施及时妥善处理。如未处理，不得在浮石危险区从事其它任何作业。并须制作醒目“示禁标志”。采场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，禁止任何人员在边坡顶部休息和停留；
- 6、作业前，必须对工作面进行安全检查，清除危石和其它危险物体。作业中，应随时观测检查。当发现工作面有裂隙可能坠落或有大块浮石及伞檐体悬在上部时，必须迅速处理。处理中要有可靠的安全措施。在其威胁地段的人员和设备应撤至安全地点；
- 7、矿山管理人员应当在作业前和作业中以及每次爆破后，对采场工作边帮进行安全检查。不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即制定有效措施进行处理；
- 8、要控制工作平台3%~5%的反坡，防止设备下滑造成坠落事故。
- 9、该矿山需配备或聘请一名采矿技术人员，为企业提供采矿技术，确保矿山安全生产。

6.2.4 外包工程管理

- 1、应当委托具有爆破作业资质的营业性爆破作业单位实施爆破作业；
- 2、建立爆破外包工程管理制度，确保承包商的能力满足企业的要求；

3、对外包工程的作业过程依照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》，实施安全监督检查，主要的监督、检查内容包括：外包工程作业是否执行作业规程、作业人员是否配戴个体防护用品、作业前是否对作业场所的设备、设施安全状况进行检查、爆破作业是否按批准的爆破设计或说明书进行等。

4、加强外包工程安全管理，发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。

6.2.5 运输作业

1、运输车辆应按规定每年检修一次；

2、要建立健全设备技术档案和设备定期维护、保养、检修记录，以便及时掌握设备的完好状态，避免发生机械事故造成人员伤害和设备损坏；

3、挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好；

4、挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆等情况，应立即停止作业；

5、在挖掘作业过程中严禁高陡挖掘开采，杜绝坡底超挖和坡顶欠挖的情况出现，以保证边坡的稳定；

6、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下以及工作面附近，不应有人停留；

7、装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度应不超过 0.5m，以免震伤司机，砸坏车辆，不应将巨大岩块投入运输车辆的一端，大块岩石采用机械(锤)破碎，也不应装载过满，装载不均以免引起翻车事故；

8、两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距应不小于其最大挖掘半径的 3 倍，且应不小于 5m；

9、上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离，在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径 3 倍的距离，且不小于 50m；

10、挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离，应不小于 1m。

操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小；

11、挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离。悬臂轴线应与行进方向一致；

12、挖掘机、装载机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方；

13、装车时，不应检查、维护车辆。驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外；

14、卸矿平台处应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的 $2/5$ ；

15、矿山运矿道路及上山道路必要部分应增设置挡土墙。

6.2.6 防治水防灭火

1、矿山应当制定完善的防洪措施，配备抽水设备。

2、生产期间厂区设置的拉油车，应停放在安全地点，不应在有明火或其他不安全因素的地点加油，卸装油料时严禁在附近吸烟和携带火种，并在油罐附近设置醒目的禁火、禁烟标志。

3、定期对拉油车的安全状况进行检查，防止出现“跑、冒、滴、漏”现象。拉油车装卸油时导管应连接牢固，保证其安全运行。拉油车需进行维修时，必须将油排尽并清洗干净后方可进行。

4、严格遵守操作规程，凡拉油车须做好防火、防爆、防漏、防盗工作。

5、拉油车及其附近 10 米范围严禁烟火，拉油车配备有效的消防器材和用具，设置醒目规范的安全警示标志。

6.2.7 职业卫生

1. 落实职业卫生管理机构与制度完善

矿山应成立职业卫生管理组织机构，在职业病防治工作中发挥积极作用，配备专职职业卫生管理人员，建立《职业卫生管理制度》，对职业病危害因素监测、防尘防毒设施的维护

与保养、职工健康监护、职业病防治知识宣传培训等进行规定，并认真督促执行。

按照《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》的要求，应进一步补充完善：职业病危害防治责任制度、职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病防治宣传教育培训制度、职业病防护设施维护检修制度、职业病危害监测及评价管理制度、职业病危害事故处置与报告制度、职业病危害应急救援与管理制度、岗位职业卫生操作规程等。

二、开展职业病危害申报登记

按照《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病危害项目申报办法》的有关规定，用人单位（煤矿除外）工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。

三、认真开展职业健康监护

企业应重视从业人员的职业健康监护，加强健康监护管理，严格按照《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护技术规范》及《用人单位职业健康监护管理办法》执行，对作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗前及应急的职业性健康检查；结合自身生产工艺特点和接触职业病危害因素的种类，合理确定健康检查的项目和周期，以便及时发现职业禁忌症、疑似职业病患者，最大限度地预防和降低职业病危害因素对劳动者健康的损害。

职业健康检查工作应当由取得省级人民政府卫生行政部门审定、批准，获得职业健康检查项目的医疗机构承担。

四、加强对相关方职业卫生管理和监督

加强对相关方的职业卫生管理工作，企业在与其签订合同时，必须明确在职业卫生管理、职业病防治等工作方面，双方的职责和义务；对于进入矿区进行爆破施工、检测、探伤检查、维修、运输、装卸等工作的相关方，必须对其资质进行严格审查，具备相应资质，并经严格的培训后方可进入矿区；作业时应指派专人引导、监督；加强现场监督管理，按照规范操作，

缩短工人在现场的停留时间；制定强制性佩戴个人防护用品制度，增加针对外包单位的个人防护用品佩戴的日常监督管理措施，如奖惩制度等。

五、职业病危害因素检测

公司应严格按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》的规定，定期对作业场所职业病危害因素进行检测。职业病危害因素检测工作应当由取得职业卫生技术服务资质的机构承担，每年至少进行一次职业危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

六、做好职业卫生知识和防护知识的宣传教育

职业卫生培训对预防职业病危害是必不可少的重要措施。《中华人民共和国职业病防治法》第三十一条规定用人单位应当定期对新进入厂工人和在岗的工人进行职业卫生知识培训的义务。普及职业卫生知识是职业卫生培训的主要内容，通过学习职业病防治法律、法规、规章制度、操作规程等，采用告知卡、公告栏告知、警示告知、原材料和设备危害告知、培训告知等多种方式，引导劳动者正确使用职业卫生防护设备和个人职业卫生防护用品，让劳动者了解工作岗位存在的职业病危害因素，掌握如何预防与控制的知识，才能够不断提高劳动者的自我保护意识，使员工自觉主动地采取预防措施。

制定年度培训计划，做好员工上岗前培训及上岗后的定期培训教育，督促职工严格执行操作规程，指导员工正确操作、使用防护设施及个人防护用品，提高工人的职业卫生防护意识，做好个体防护，最大限度地减少职业病危害因素对工人健康的影响。

七、职业危害防护设施的定期检修、维护

企业应建立健全对职业病危害防护设施的定期检修、维护制度，定期对所有职业病危害防护设施进行检查和维修，确保各职业病危害防护设施处于良好运行状态，充分发挥其防

护性能。

八、其它职业卫生防护措施

(1) 粉尘防护措施

①矿山应在破碎处设置除尘设施，以减少粉尘的浓度。
 ②对作业人员个体防护用品的发放及佩戴进行严格管理。根据作业环境的差异选择不同的防尘口罩，且保证防尘口罩的阻尘率应达标，即阻尘率达到 1 级标准要求（对粒径不大于 5um 的粉尘，阻尘率大于 99%）。按照要求及时进行更换，严格执行管理机制，确保职工能正确佩戴使用防尘口罩。

③建立专人负责的防尘机构，制定防尘规划和各项规章制度；对新从事接尘作业的职工，必须进行岗前健康检查；对在职的从事粉尘作业的职工，必须定期进行健康监护；对患有职业禁忌症、未成年人、女职工，不得安排其从事禁忌范围的工作；宣传教育 普及防尘的基本知识；发现不宜从事接尘工作的职工，要及时调离；对已确诊为尘肺病的职工，应及时调离原工作岗位，安排合理的治疗或疗养，患者的社会保险待遇应按国家有关规定办理。

④执行科学的工时制度，在不影响正常工作的前提下减少从业人员接尘时间，选择恰当的巡检时机，对接尘人员与非接尘人员定期进行岗位轮换，以确保作业人员职业健康。

⑤组织维修人员定期对除尘设施进行维护保养，确保其处于正常运行；及时维修设备，确保设备密闭性。

(2) 噪声防护措施

对于矿山开采过程中产生的噪声主要来源于钻机穿孔凿岩过程中、破碎机破碎过程中，应制定适宜的工作及岗位管理制度，适当增加人员轮流工作，减少单个人员工作时间，降低接触时间。同时为进入工作现场的作业人员配备必要的个体防护用品。以减轻人员危害。

(3) 毒物防护措施

矿山产生毒物的生产作业环节是由于爆破作业过后产生的炮烟，作业时，作业人员在爆

破作业后进入采区时必须严格执行《爆破安全规程》(GB6722)中关于等待时间的相关规定，并注意个体防护。

高度重视非生产工况下如日常检修、设备及设施清理、防护设施维护等特殊情况下有害因素的防护工作，进入受限空间、密闭空间中作业时必须严格管理，办理作业票，防范及动火、高处、临时用电、动土等特殊作业时应同时办理相应的作业票。作业人员严格佩戴个体防护用具及检测报警仪器等措施，严防急性中毒等意外事件发生。

九、加强个人防护用品的管理和使用

由于职业病危害因素是不能完全消除的，个体防护是控制职业病危害因素的有效手段，企业应根据生产性质、作业环境、生产情况的不同，按照《个体防护装备选用规范》(GB11651-2008)等规范对个人职业病防护用品的种类、数量进行合理配置。

企业应宣传、培训教育员工正确认识使用个人防护用品的重要性和必要性，提高员工使用、维护和保养个人防护用品的自觉性。

制定完善的规章制度，对个人防护用品的领取、佩戴使用、维护保养、更换应采取行之有效的管理措施。规范员工作业行为，并开展定时或不定时监督检查。确保个人职业病防护用品的佩戴正确、完好、有效。

6.3 安全标准化建设

企业在自达标的基础上，要保持并持续改进安全生产标准化管理工作，采取“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，根据《企业安全生产标准化基本规范》的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过每年自评，自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。

6.4 绿色矿山建设

企业在建矿初期积极响应并按照国家级绿色矿山的建设和宁夏回族自治区绿色矿山建设规范要求，结合自身发展特征，开展绿色矿山建设工作，对照国家级绿色矿山基本条件和宁夏回族自治区绿色矿山建设相关指标要求，在矿山建设阶段，生产阶段，认真实施资源

节约与高效利用、矿区环境保护与综合治理、科技创新、节能减排和社区和谐规划建设任务，开展资源综合利用类工程、科技攻关类工程、矿区环境恢复治理类工程以及和谐社区建设类工程，科学、合理、有序的开展绿色矿山建设工作。

6.5 安全专项整治三年行动建设

企业应参照国务院安全生产委员会[2020]3号文件《全国安全生产专项整治三年行动计划》的要求，积极组织开展安全整治工作。

1、企业应结合国务院安委会印发的《全国安全生产专项整治三年行动计划》和宁夏回族自治区安委会印发的《全区安全生产专项整治三年行动方案》相关文件，完善和落实“重在从根本上消除事故隐患”的企业安全生产责任链条、制度成果、管理办法、重点工程、工作机制和预防控制体系。

2、企业应健全安全生产责任制，落实企业主要负责人责任和全员安全生产责任，进一步全面落实企业安全生产责任体系。

3、企业应健全完善企业安全管理制度。企业应建立完善安全生产管理团队，强化安全投入，强化安全教育训练，持续推进企业安全生产标准化建设。

4、企业应健全完善企业安全风险防控机制。企业应建立企业安全风险辨识评估制度，建立安全风险管理制度，建立安全风险警示报告制度。

5、企业应健全完善企业安全隐患排查治理机制。企业应加强安全隐患排查，严格落实治理措施。

6、企业应推动企业安全生产社会治理。企业应建立完善企业安全承诺制度，完善落实安全生产诚信制度，进一步加强企业安全生产诚信体系建设制度，推动企业安全生产。

6.6 本次评价应重视的安全对策措施建议

应重视的安全对策措施建议：

1、矿层岩石固结程度低，岩石风化程度高，较为破碎，台阶坡面角较大，应加强边坡管理。

2、矿山共有8个拐点坐标圈定，矿区面积较大，矿山凹陷开采时，为防止牧放牛羊和外来人车坠入矿坑，企业应在矿山周边设置铁丝网并设置醒目的警示牌。

3、采区为山坡—凹陷式露天开采，封闭圈标高为+1570米，+1570米以上为山坡式露天开采，由于矿山地势中间高四面侧低，采矿场外围无需设置截水沟，可通过自然地形排泄，+1570米以下为凹陷式露天开采，需要配备水泵，采用机械排水。

4、在爆破时采场及爆破危险区界线以内的所有人员必须停止一切作业，通知所有人员一律撤离危险区，并防止人员的误窜、误入，对所有设施、设备进行必要的防护，以免遭到损失。

5、矿山应建立健全健康监护档案及职业病健康监护档案，组织员工进行上岗前、在岗期间的职业健康检查，委托有资质的单位对矿山作业场所进行职业病危害因素检测。

6、按照要求定期对员工进行应急救援训练并保留应急演练记录、照片。

7、矿山运输车辆较多，应加强运输作业管理，特别是在生产旺季，要做好司机安全教育培训、车辆安全检查维护等安全管理等工作。

8、保证外包工程具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件，承包单位应当建立健全本单位安全管理制度和安全操作规程，并提供给矿山备案。

9、加强外包工程安全管理。承包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。

第七章 露天矿山典型事故案例

7.1 事故案例及分析

7.1.1 爆破事故

2011年11月20日下午13时35分许,宁夏盐池县某露天采石场在装药过程中发生爆破事故,事故造成装药的三名爆破人员当场死亡,直接经济损失206万元。该事故属于一起违章指挥、违章作业的责任事故。

事故原因分析:

直接原因:违规实施三次大药量的扩壶爆破,且间隔时间短,炮壶爆破后残存高温引起了早爆,并造成炮孔内和炮孔口的炸药同时爆炸。炮孔口炸药爆炸产生了强烈的扩散性冲击波,对现场3名作业人员造成了致命伤害,并进行了远距离的抛掷。

间接原因:经事后调查,发现该矿山安全管理、技术管理上存在以下主要安全隐患:

1)该矿长期以来沿用扩壶爆破且违章装药实施的扩壶,药壶爆破。自2005年以来,国家安全生产监管总局已明令严禁采用扩壶爆破,但该矿山扩壶爆破一直没有得到纠正和制止。给事故发生埋下了隐患。

2)装药作业没有遵守基本操作要求。该矿山长期存在装药爆破作业人员穿化纤服装、不带安全帽,使用螺纹钢插炮孔等,已形成习惯性违章。

3)火工品使用与管理没有严格执行领退库制度。经核实,11月20日上午民爆器材分公司发送给该石料矿山的400发雷管编号为6710614137900~6710614137999。但事故后退回民爆器材分公司的28发雷管中有7发雷管不是当天领用的批号,而是11月18日前领用的雷管编号。说明该厂没有严格执行火工品领用、退库的相关规定。

4)布孔、爆破作业没有设计,无现场爆破指导书,随意布孔和装药,缺乏基本的技术和安全指导。

5)该矿山没有任何反映开采工程状况的图纸和技术资料;经现场丈量,矿山的实际开

采面面积已大于批准范围的4倍。

6) 该矿山没有实施台阶式开采，起底爆破缺少爆破自由面，不加大炸药量爆破效果差，因而炸药消耗量高，同时增加了爆破的安全风险。

7.1.2 车辆运输事故

2007~2008年间，宁夏石嘴山市××硅石矿，在露天采场承运矿石的私有大型车辆，多次发生下山途中机械损坏，制动失灵，爆胎翻车、坠坡事故。

事故原因分析：

直接原因：运输车辆制动有缺陷；车辆带病运行；交通路线配置不合理；矿内道路不符合《厂矿道路设计规范》。

间接原因：承运矿石的私有车辆无管理单位，管理制度，车主与驾驶员单纯追求多拉快跑，创造更多效益；车辆普遍超载（超载率可达50%以上），车辆保养普遍不及时，车况较差。现场安全管理不到位。安全管理人未严格执行自身职责，对作业现场忽视管理，没有加强对场内机动车辆的管理，未消除事故隐患，不认真实施事故防范措施。

7.2 防范事故建议

上述事故案例表明，生产中的人为失误往往是导致发生事故的主要原因，因此，要建立、完善并切实执行各项安全管理制度和防范措施以减少人为失误所导致的事故。主要建议如下：

1、加强对员工的培训、教育，使员工具有高度的责任心，缜密的态度，严格遵守安全操作规程，并且要熟悉相关的业务，有熟练的技能。具备所从事的职业中出现的危险处理能力和知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。事故出现时有自救、互救能力。

2、加强对新员工的安全事故案例教育、培训和考核，对员工每年至少要进行两次案例技术培训、考核，坚持持证上岗。

3、员工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）

现象，特别要重视生产过程中气候异常时、紧急情况处理等状况下的安全，事前要有完备的作业方案，作业时要遵守《金属非金属矿山安全规程》，确保万无一失。

4、安全管理人员严格履行自身职责，对作业现场严格管理，加强对场内机动车辆、作业设备的管理，及时消除事故隐患。

5、爆破作业必须严格执行《爆破安全规程》。

6、开采应遵循自上而下的开采顺序，分层、分台阶开采。

7、制定事故应急预案，定期进行演练。

7.3 事故统计与分析

事故统计分析可反映矿山生产过程中事故发生概率和事故发生类别等信息。根据国家安监部门提供的 2017 年事故统计资料，全国非煤矿山主要危险有害因素及导致的事故类别如下：

2017 年，全国非煤矿山共发生各类生产安全事故 1051 起、死亡 484 人，同比减少 54 起、41 人，分别下降 11.7% 和 7.8%，其中较大事故 12 起、死亡 63 人，没有发生重特大事故。

按十类事故类型统计分析：2017 年，全国非煤矿山共发生冒顶坍塌事故 125 起、死亡 140 人，事故起数和死亡人数均居第一位，分别占总数的 30.7% 和 28.9%；中毒窒息事故 20 起、死亡 48 人，分别占总数的 4.9% 和 9.9%；边坡垮塌事故 28 起、死亡 38 人，分别占总数的 6.9% 和 7.9%；爆炸事故 12 起、死亡 16 人，分别占总数的 2.9% 和 3.3%；透水事故 15 起、死亡 10 人，分别占总数的 0.7% 和 2.1%；坠罐跑车事故 2 起、死亡 3 人，分别占总数的 0.5% 和 0.6%；尾矿库溃坝事故 1 起、死亡 3 人，分别占总数的 0.2% 和 0.6%；火灾事故 2 起、死亡 2 人，分别占 0.5% 和 0.4%。未发生井喷失控和硫化氢中毒事故、重大海损事故。图 7.3-1 为 2017 年十类事故总量变化趋势见图 7.3-1。

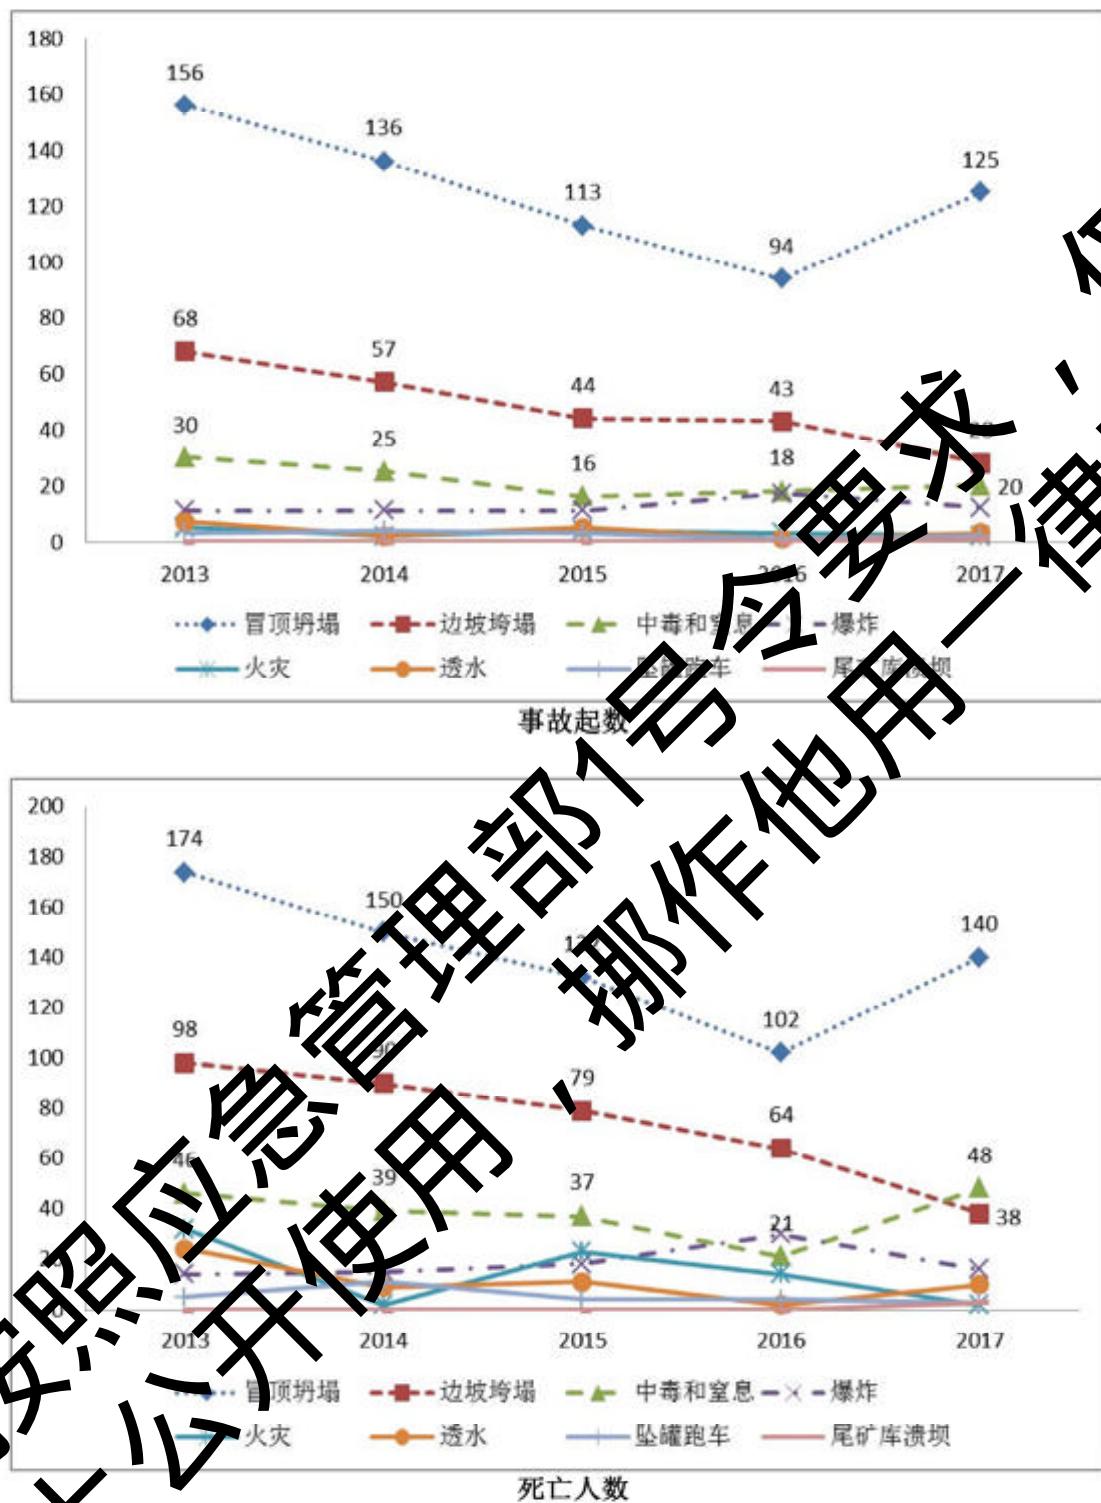


图 7.3-1 2013-2017 年十类事故总量变化趋势图

从该统计资料可以看出，在非煤矿山中，事故分布主要集中在冒顶坍塌、边坡垮塌、中毒窒息、爆炸和火灾等类别上。因此，矿山应引以为戒，加强日常生产管理，注意防范物体打击、坍塌、高处坠落和车辆伤害等对人员造成的伤害。

第八章 评价结论

8.1 安全状况评述

8.1.1 矿山安全状况检查结果汇总

- (1) 安全生产管理单元：本单元共设检查项 14 项，符合项 12 项，2 项不符合。盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿在安全生产管理方面整改完成后可以满足安全生产要求。
- (2) 采剥作业单元：本单元共设检查项 22 项，其中符合项 19 项。盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿在采剥作业安全管理可以满足安全生产要求。
- (3) 外包工程管理单元：本单元共设检查项 9 项，符合项 7 项，1 项不符合。矿山在今后的外包工程管理中应严格督促爆破公司按照《爆破安全规程》进行作业，加强日常安全检查及外包单位安全管理工作，是能够满足安全生产要求。
- (4) 矿山（厂内）运输单元：本单元共设检查项 17 项，其中符合项 17 项。盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿在运输管理方面能满足安全生产要求。
- (5) 其他危害单元：本单元共设检查项 4 项，4 项符合，矿山防洪、防火管理能满足安全生产管理需要。
- (6) 职业卫生单元：本单元共设检查项 12 项，12 项符合。盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿在职业卫生方面可以满足安全生产要求。
- (7) 应急管理单元：本单元共设检查项 9 项，符合项 8 项，1 项不符合。企业生产安全事故应急管理方面，经过整改后是能够满足应急救援管理要求。

8.1.2 开采作业现状

矿山采用露天山坡式自上而下分台阶的开采方法进行开采，现场勘察时形成有采矿平台

和铲装平台，采矿平台采高8米左右，平台长约80米、宽约10米，铲装平台长约80米、宽约15米，开采方向整体由西向东推进。通过现场勘查，该公司矿山开采高度、作业平台宽度、工作面布置等符合《金属非金属矿山安全规程》规定的要求。

8.2 应重点防范的事故类型

应重点防范的事故有：高处坠落、物体打击（落石伤人）、爆破伤害、触电（电击、雷击）、车辆伤害、机械伤害、水灾、生产性粉尘等。作业人员长时间在粉尘、噪声超标的作业环境中作业会产生尘肺、耳聋等疾病，企业在今后的生产过程中应加以重视。

8.3 安全现状评价结论


本次安全现状评价针对盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿进行，评价按照其生产工艺流程将其划分为3个单元进行评价。评价过程中对该矿山存在的不符合国家相关法律、法规、规程、标准要求的问题提出了整改建议，盐池县和顺矿业有限责任公司对整改建议中提出的内容进行了整改。

评价认为：盐池县和顺矿业有限责任公司惠安堡镇萌城石梁建筑石料用灰岩一矿具备安全生产条件。


宁夏安普安全技术咨询有限公司

2021年7月10日



现场照片

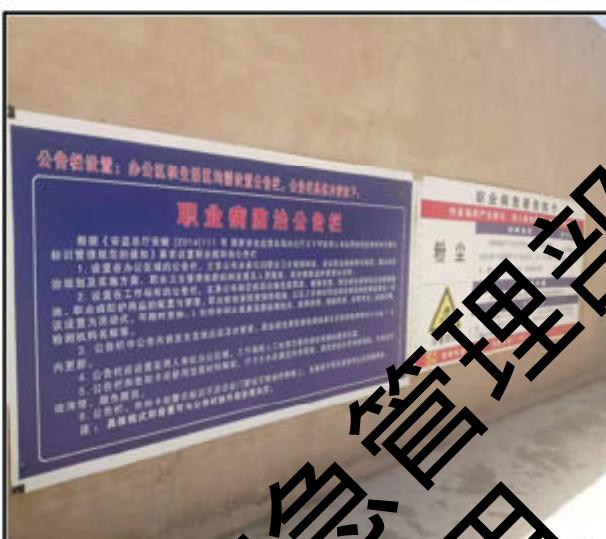



矿山办公生活区宣传栏

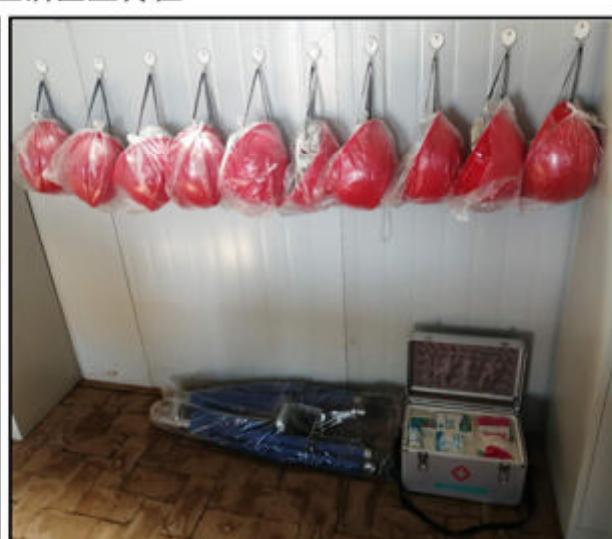



现场照片

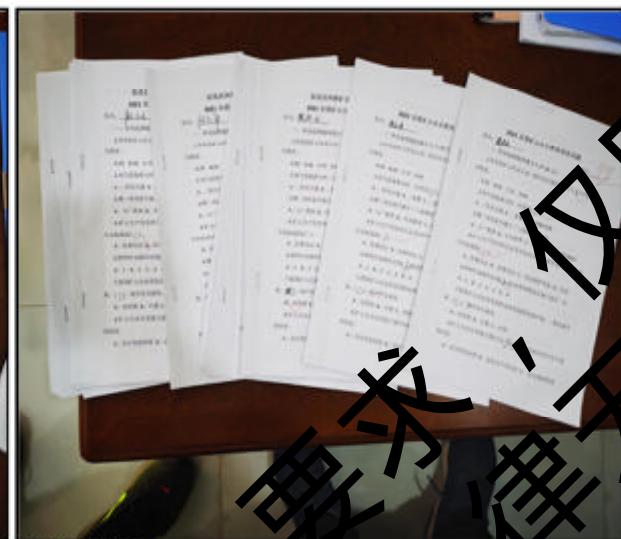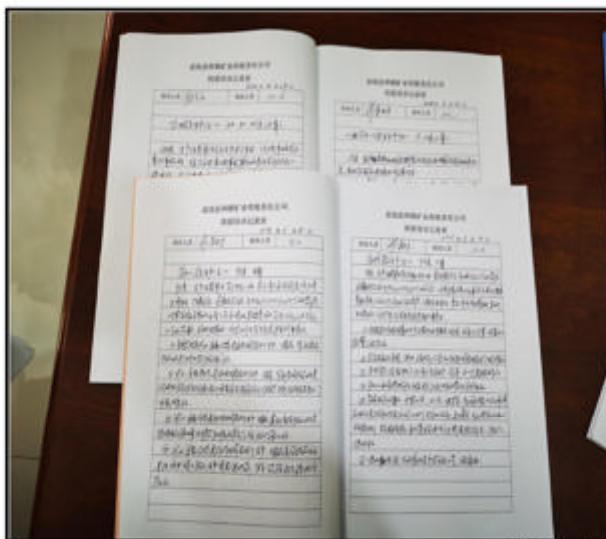

安全教育培训记录

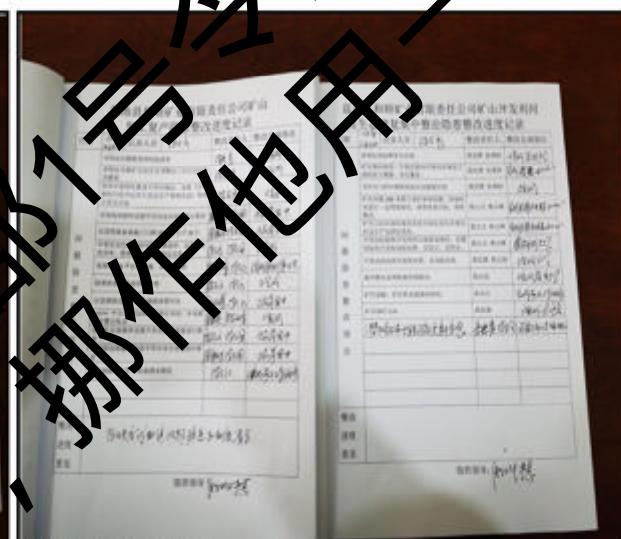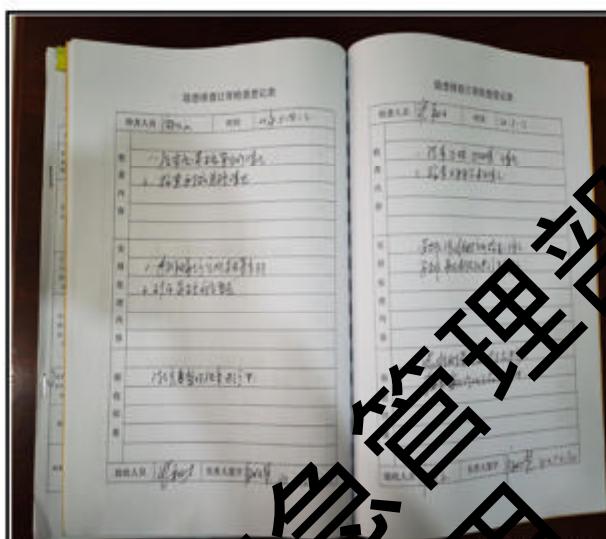


安全管理与检查、隐患整改记录

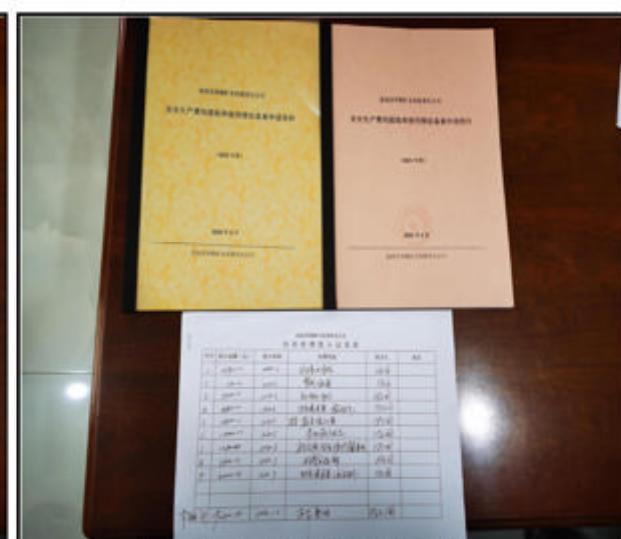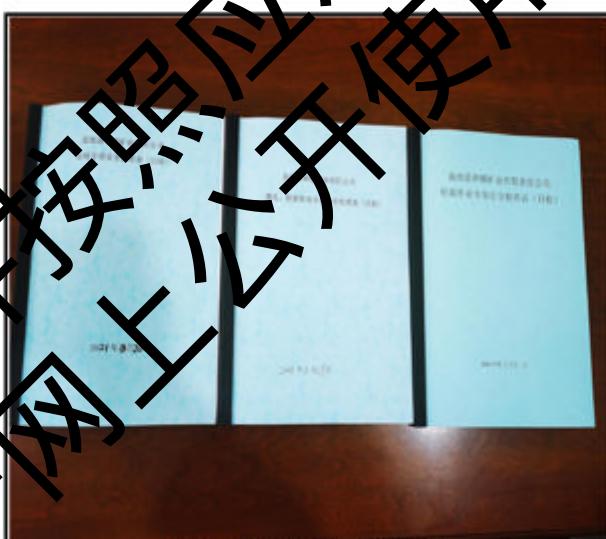

矿山日常安全检查表


安全生产费用管理台账

现场照片

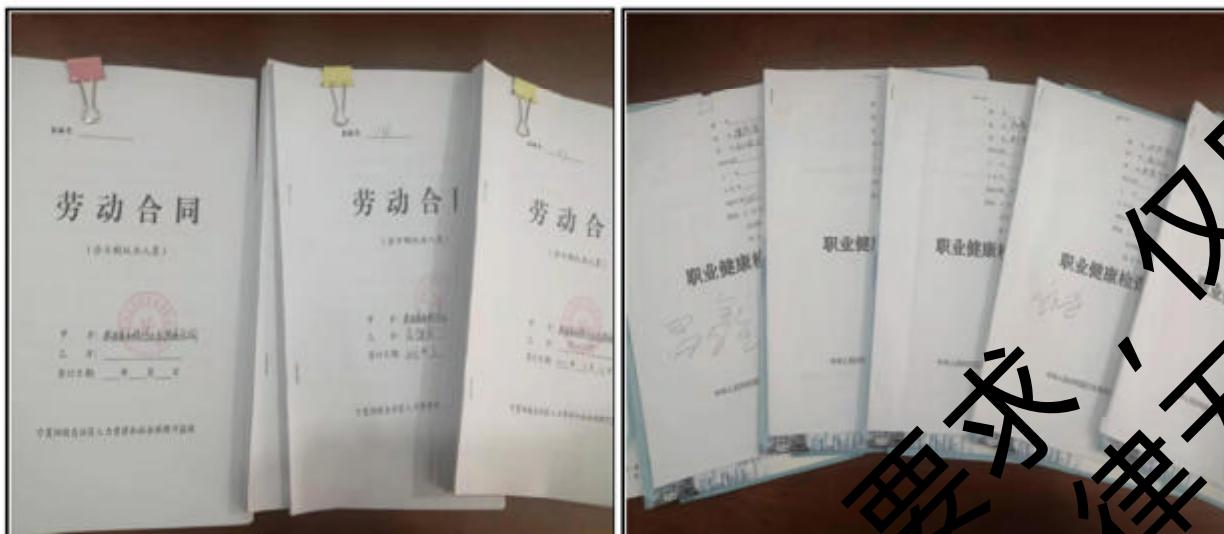


员工劳动合同

员工体检档案

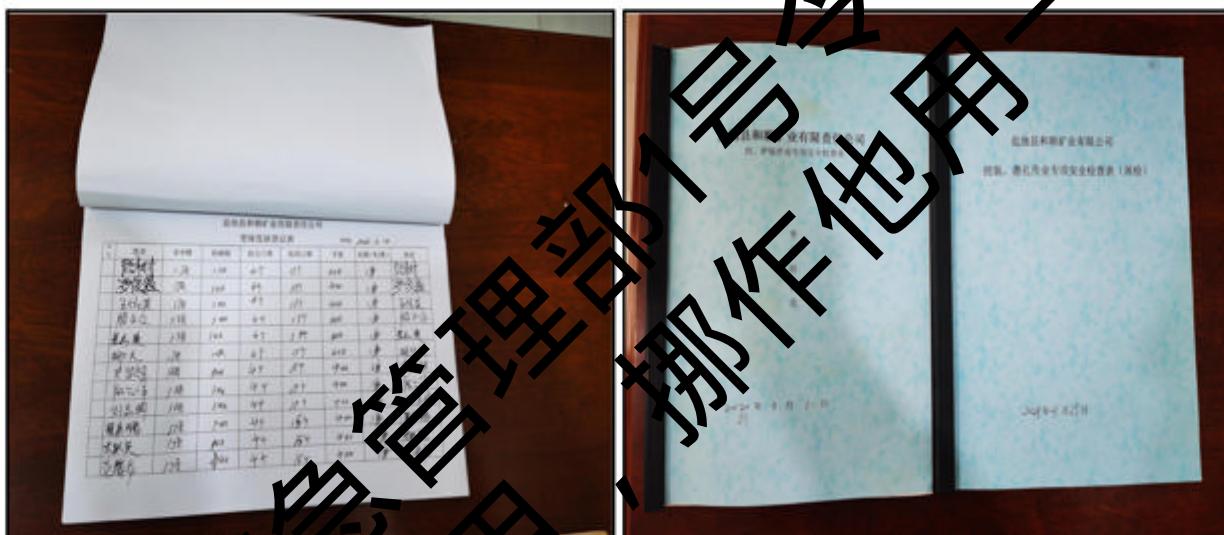


劳保发放记录

矿山专项安全检查表

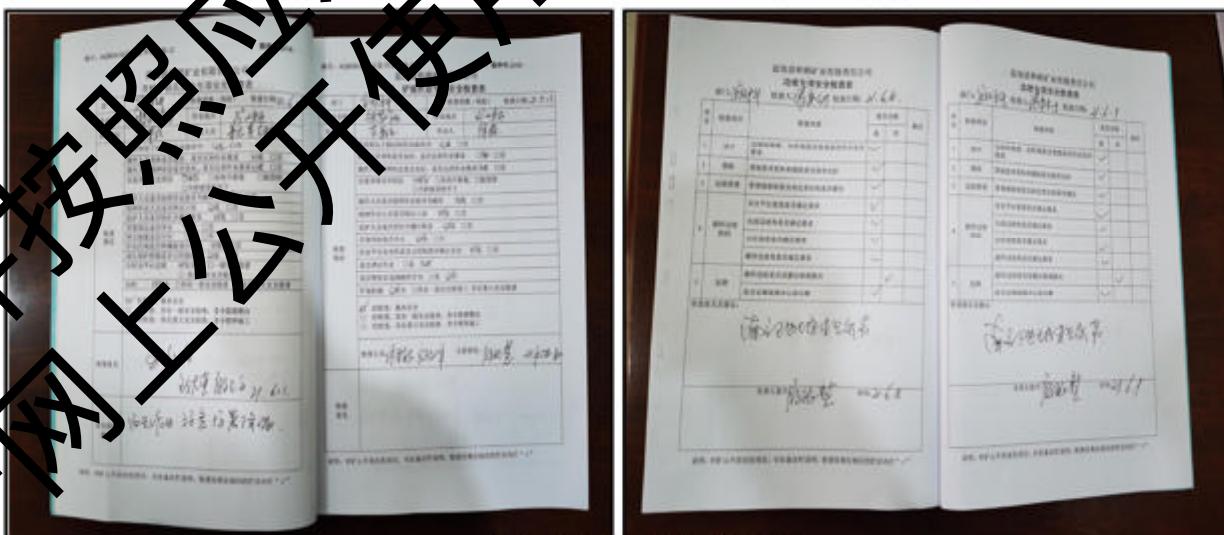

矿山专项安全检查记录

现场照片

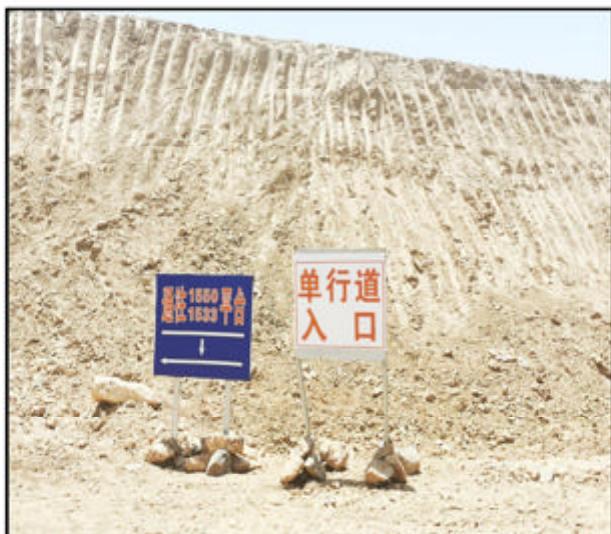

采区作业平台指示标志



采区运输道路挡车墙及警示标志



采区运输道路挡车墙及警示标志



评价人员现场勘查

附件

- 附件 1：整改建议通知书复印件
- 附件 2：整改回复复印件
- 附件 3：安全现状评价委托书复印件
- 附件 4：矿山营业执照复印件
- 附件 5：矿山采矿许可证复印件
- 附件 6：矿山安全生产许可证复印件
- 附件 7：企业各管理制度、责任制、操作规程目录复印件
- 附件 8：企业关于成立安全生产领导小组、任命兼职安全员文件复印件
- 附件 9：企业主要负责人、安全管理人员证件复印件
- 附件 10：企业 2021 年度安全教育培训计划复印件
- 附件 11：企业 2021 年度安全费用提取使用计划复印件
- 附件 12：企业为从业人员缴纳工伤保险及安全生产责任险的缴费凭证复印件
- 附件 13：企业成立应急救援领导小组、应急预案目录、预案备案证明复印件
- 附件 14：企业与医疗机构签订的救护协议复印件
- 附件 15：企业与附近矿山签订的安全管理协议复印件
- 附件 16：企业与爆破公司签订爆破合同及外包工程安全管理协议复印件
- 附件 17：企业安全标准化二级达标公示文件复印件

此件按照应急管理部1号令要求、仅限
于网上公开使用、挪作他用一律无效。

评价机构：宁夏安普安全技术咨询有限公司

资质编号：APJ-(宁)-004

地 址：银川市西夏区怀远西路644号

联系电话：0951-2010820、0951-2010189

传 真：0951-2010820